



Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter

Hva er West System epoksy?

West System epoksy – et sikkert valg
Hvorfor velge West System epoksy?
Kort om West System epoksy produkter, ulike fyllstoffer etc.
Noen råd om bruken av West System epoksy
Bruk av West System epoksy ved lave temperaturer

Reparasjon og vedlikehold av trebåter

Om liming og laminering
Liming med hulkil
Utbedring av råteskader – ulike metoder
Lusing – fylling av nat med trelist og epoksy
Overflatebehandling med West System epoksy

Reparasjon og vedlikehold av plastbåter

Reparasjon av sprekker og hull i glassfiberbåter
Reparasjon av løse beslag, løst utstyr og festing på nytt
Reparasjon av delaminerte «sandwich» konstruksjoner
Reparasjon av mindre kjølskader – sparkling/liming på metall

Om plastpest (osmose)

Reparasjon av plastpest
Hvordan forebygge plastpest

Legging av dekk med West System epoksy

Legging av glassfiberduk

Lakking med Epifanes to-komponent polyuretane lakk

Boracol – bekjempelse og forebyggelse mot sopp, råte og skadeinsekter

Coppershield – bunnstoffet med ekstra lang levetid!

 **WEST SYSTEM**
BRAND

www.westsystemepoxy.no

WEST SYSTEM

EPOXYPRODUKTER

WEST SYSTEM NORGE AS

West System epoxy ble introdusert fra USA til Norge i 1977. West System Norge AS er i dag Norges ledende kompetansesenter i bruk av epoxy til bygging og reparasjon av tre og plastbåter.

Fagfolkene i vårt firma har enestående kunnskaper om båtbygging, reparasjoner og konstruksjoner basert på kombinasjonen tre/epoxy/glassfiber.

SERVICE

I vårt firma legger vi stor vekt på å dele vår erfaring til beste for den enkelte kunde. Ved å bruke våre produkter får du gratis tilgang på vår ekspertise gjennom vår servicetelefon som er betjent alle hverdager mellom kl 0900-1600.

Du kan også rette forespørsler og spørsmål via e-post: firmapost@westsystem.no
Når du lykkes med ditt prosjekt ved hjelp av våre produkter, har vi sammen nådd våre mål!

WEST SYSTEM NORGE AS LEVERER

SPECIALPRODUKTER TIL MARITIMT BRUK

Vi har spesialisert oss på å levere kvalitetsprodukter til bådeiere, selvbyggere, båtbyggere, malerforretninger og marinaer gjennom et utstrakt forhandlernet. Våre produkter omfatter følgende: West System epoxy, Epifanes lakk, olje og malingsprodukter, natemasser, Coppershield bunnstoff,

vannfast kryssfiner, ferdig skåret teakstav, profilerte byggestrips til kano og kajakk, forsterkningsmaterialer, glassfiberduker, sopp og råtehindrene produkter, slipemateriell, rusthindrene oljer og malinger, påføringsutstyr, fagbøker, tegninger, byggesett, byggebeskrivelser med mer.

BROSJYRER, TEMAHEFTER, BØKER, VIDEO ETC.

Dette heftet gir en introduksjon til hvordan man vedlikeholder og reparerer plast- og trebåter med West System epoxy.

Dersom du ønsker å vite mer anbefaler vi våre fagbøker, temahefter og spesialbrosjyrer.

En oversikt over disse publikasjonene finner du på våre nettsider: www.westsystemepoxy.no.

Hvis du trenger råd og veiledning, ta kontakt med en av våre forhandlere, eller vår tekniske avdeling.

Alle rettigheter knyttet til dette heftet tilhører West System Norge AS.

Det er ikke tillatt å kopiere eller på annen måte overføre eller reproducere heftet, eller deler av det, uten skriftlig tillatelse fra utgiveren.

All informasjon i heftet er korrekt ved utgivelsen, men vi kan ikke garantere at ikke ny forskning vil forandre på våre faktaopplysninger. I og med at West System Norge AS ikke kan kontrollere hvordan den enkelte bruker benytter produktene som står omtalt i dette heftet, kan vi ikke gi noen garanti for at produktene egner seg til den enkelte brukers spesielle behov. Ikke i noe tilfelle kan West System Norge AS påta seg ansvar ved uhell eller senskader etter bruk av våre produkter eller framgangsmåter som er beskrevet i dette heftet.

© Februar 2010, West System Norge AS. Utgitt av West System Norge AS. www.westsystemepoxy.no

WEST SYSTEM og EPIFANES er registrerte varemerker.

WEST SYSTEM er et registrert varemerke for Gougeon Brothers Inc., Bay City, Michigan, USA. West System epoxy er godkjent av Lloyd's Register.

Teknisk produksjon: Per Frederiksen. www.vinceweb.no.
Temahefte 002-350



INNHold

West System epoxy - et sikkert valg	side 4
Hvorfor velge West System epoxy	side 6
Hva er West System epoxy?	side 8
Kort om West System epoxy produkter, ulike fyllstoffer etc.	side 9
Noen råd om bruken av West System epoxy	side 11
Bruk av West System epoxy ved lave temperaturer	side 12
Reparasjon og vedlikehold av trebåter.	side 13
Om liming og laminering	side 13
Liming med hulkil	side 14
Utbedring av råteskader - ulike metoder	side 15
Lusing - fylling av nat med trelast og epoxy	side 16
Å tette sprekker med West System epoxy	side 17
Overflatebehandling med West System epoxy	side 18
Legging av glassfiberduk	side 20
Lakkering med Epifanes to-komponent polyuretane lakk	side 27
Reparasjon og vedlikehold av plastbåter	side 30
Om plastpest (osmose)	side 30
Reparasjon av plastpest	side 31
Reparasjon av sprekker og hull i glassfiberbåter	side 32
Reparasjon av løse beslag, løst utstyr og festing av nytt	side 33
Reparasjon av delaminerte «sandwich» konstruksjoner	side 34
Reparasjon av mindre kjølskader- sparkling og liming på metall	side 35
Legging av dekk med West System epoxy	side 36
Boracol - bekjempelse og forebyggende metoder mot sopp og råte	side 42
Coppershield- bunnstoffet med ekstra lang levetid.	side 42



WEST SYSTEM EPOXY - ET SIKKERT VALG

WEST SYSTEM epoxyprodukter ble første gang tatt i bruk for mer enn tredve år siden i USA. Det presset seg fram et behov for å videreutvikle og modernisere bruken av tre som byggemateriale i båter og andre trekonstruksjoner. Kombinasjonen av tre og epoxy viste seg snart å være løsningen på de fleste problemer forbundet med bruken av tre som kjernemateriale. Gougeon Brothers i USA og WEST SYSTEM har siden den gang i samarbeid med båtkonstruktører, profesjonelle båtbyggere og selvbyggere fortsatt å utvikle sitt epoxy-system for å møte dagens krav til å bygge lette, solide og tilnærmedelsesvis vedlikeholdsfrie båter.

WEST SYSTEM epoxy er spesielt utviklet for bruk i maritime konstruksjoner og der man må ha solide forbindelser mellom tre, plast, stål og aluminium. Årsaken til at WEST SYSTEM epoxy foretrekkes av profesjonelle båtbyggere, båtseiere og hobbysnekkere over hele

verden skyldes først og fremst produktets kvalitet og brukervennlighet.

Med utgangspunkt i de forskjellige komponentene i West Systemet kan man selv komponere sin egen "blanding" nøyaktig tilpasset ønsket bruks-



område, enten det dreier seg om liming, sparkling, fylling, sammenføyning eller overflatebehandling.

WEST SYSTEM epoxy benyttes for å danne en effektiv fuktspærre og i kombinasjon med syntetiske materialer som glassfiberduk, kevlar og karbonfiber. West System Norge AS impor-

terer og markedsfører produktene i Norge, og gjennom mer enn 25 års bruk og erfaring fra båtbyggervirksomhet i Norge og utlandet kan vi som bruker og leverandør garantere at produktene holder den høyeste kvalitet.

Produktene testes, kvalitetsjekkes og forbedres kontinuerlig av fagfolk tilknyttet bransjen.

WEST SYSTEM epoxy produkter er godkjent og registrert i det anerkjente skipsklassifiseringselskapet Lloyd's Product Register.

For deg som bruker er det betryggende å vite at WEST SYSTEM produkter leveres med norske sertifikater, produkt og tekniske datablader. I kjølvannet av West Systemets suksess verden over tilbys det i dag også ordinære industri epoxyer på markedet. Denne epoxyen anbefales ikke til maritim bruk.

Før du velger en epoxy for ditt behov, anbefaler vi deg å sjekke følgende hos eventuelle leverandører:

- ✓ Godkjennelsebevis for maritim bruk.
- ✓ Referanser/tester.
- ✓ Produkt/teknisk datablad
- ✓ Brukervennlighet

WEST SYSTEM


EPOXYPRODUKTER

WEST
SYSTEM




BÅTEIERENS UNIVERSALLIM

FOR TRE

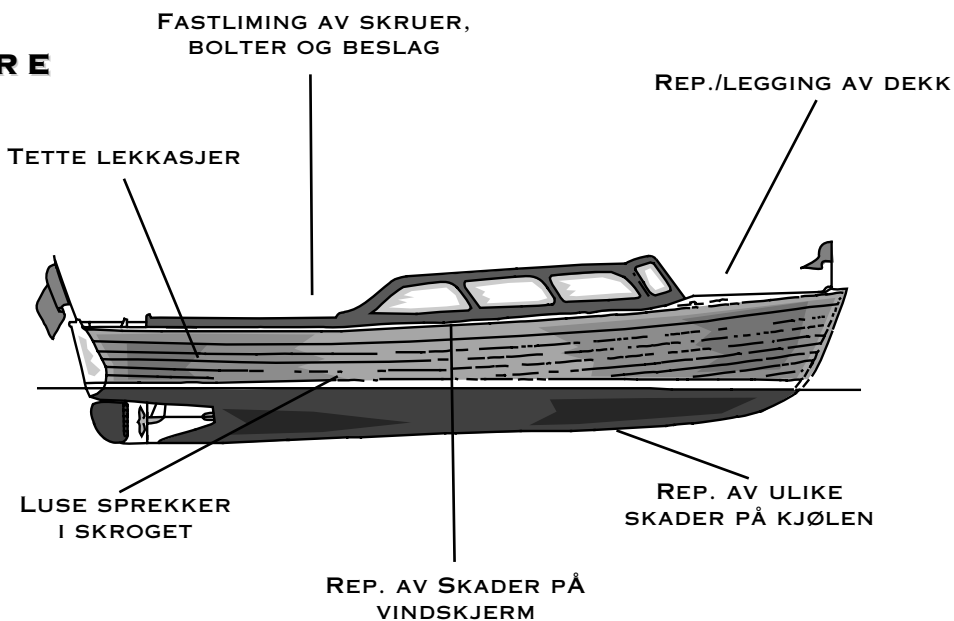

FOR PLAST

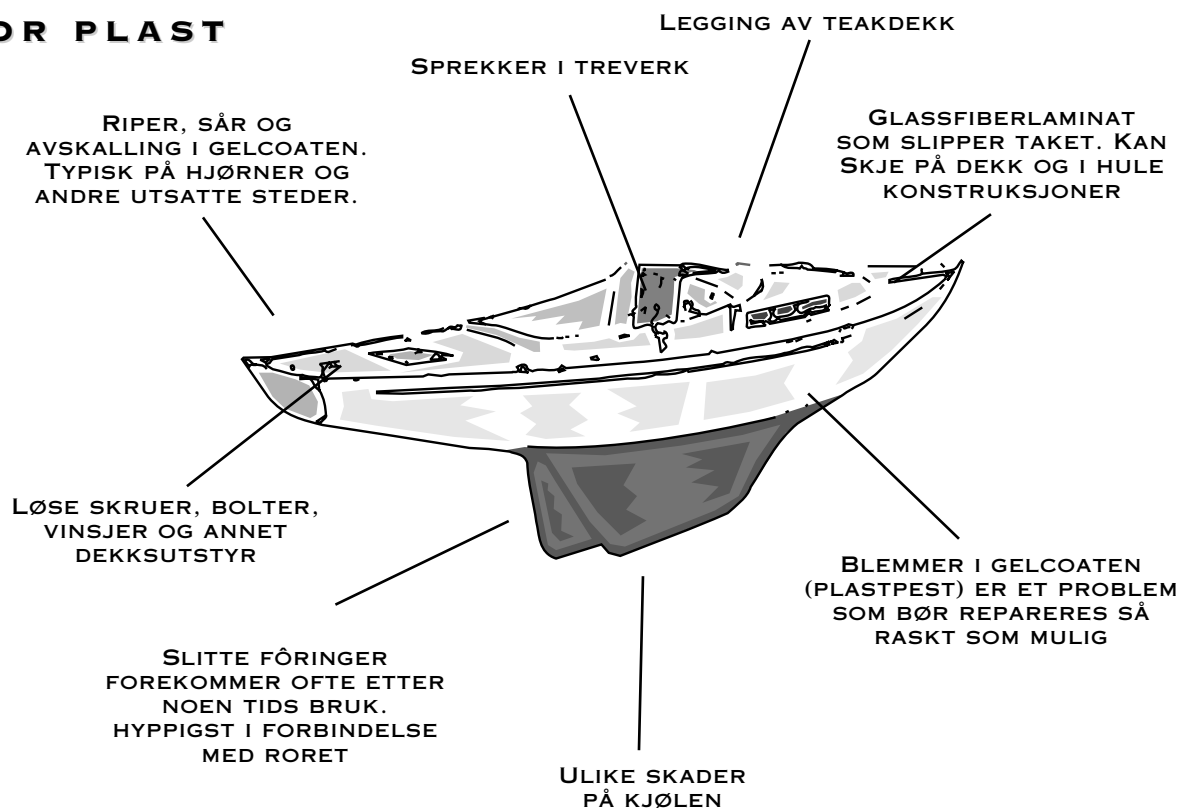

- MER ENN 40 ÅR MED UTVIKLING OG NYVINNINGER
INNEN EPOXYTEKNOLOGI



HVORFOR WEST SYSTEM EPOXY?

Begrepet EPOXY er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer med ulike egenskaper. Epoxy kan produseres ut fra varierende formler og type råvarer som igjen er tilpasset formålet - eksempelvis produkter som er beregnet til bygging eller reparasjon av båter. Disse skal være spesielt egnet til å tåle tøffe påkjenninger i vann eller sjø. Tilsetningsstoffene i ulike typer epoxy er så mangefarget og har så varierende egenskaper at begrepet «marine-epoxy» kun sier noe om anvendelsesområdet, men lite om de spesielle egenskapene det aktuelle produktet har.

Problemet er å finne balansen mellom de fysiske og mekaniske egenskapene før blandingen skal kunne kalles en pålitelig og høyverdig «marine-epoxy». Man må hele tiden være klar over at fokusering på, og forandring av en egenskap, automatisk kan skape forandringer for andre - kanskje uønskede forandringer på epoxyen.

Den ferdige epoxyblandingen, satt sammen etter ønske om bestemte egenskaper, krever gode kunnskaper om kjemi og kjemiske reaksjoner. I tillegg er det nødvendig med omfattende testprogrammer, dyktig håndverk og kunnskaper om vann og båtkonstruksjoner.

Vårt produkt, WEST SYSTEM epoxy, er spesielt utviklet for bygging og reparasjon av båter. Produsenten av WEST SYSTEM epoxy har både erfarne kjemikere og båtbyggere med solide kunnskaper om hvilke krav som stilles til dagens båter med sammensatte strukturer.

I mer enn 40 år har vi kontinuerlig drevet forskning, produktutvikling og testing av resin (basen) og herdere for å skape det best mulig balanserte system for epoxyblandinger på markedet.

Velprøvd og pålitelig


Erfaring og bruk av vitenskapelige metoder, er selve kjernen i produktutvikling av epoxy. Likeså er vitenskapelig og pålitelig utprøving viktig, for stadig å utvikle bedre blandings, bygge, og reparasjonsteknikker. Hos produsenten av WEST SYSTEM epoxy er dobbelt så mange opptatt med teknisk service og testing enn med markedsføring. Etter hvert er det blitt slik at når noen trenger svar på omfattende problem, så kommer de til

oss. Alle vet at våre løsninger baseres på vitenskapelige metoder og erfaring. Vårt «moder» firma i USA, Gougeon Brothers driver omfattende forskning og uttesting av epoxy. Formålet er å utvikle epoxy med høyest mulig kvalitet. Mesteparten av utprøvingen er knyttet til produktutvikling. Resultatet blir en kontinuerlig nyutvikling av resiner og blandingsforhold for herdere, hvor også nye kombinasjoner av ingredi-

enser gjennomgår grundig testing i forhold til brudd- og trykkstyrke, varmeoverføring i glass og evne til å tåle ekstreme termiske påkjenninger.

I tillegg må samtlige produkter gjennomgå tester for hardhet, strekk- og bruddstyrke samt elastisitet, bøyeevne og bøyestyrke, evne til å tåle varmpåkjenning, støt og fuktighet.

Kravet er at enhver forandring av blandingsformelen må forbedre en eller flere egenskaper i produktet - uten å forringe noen andre.

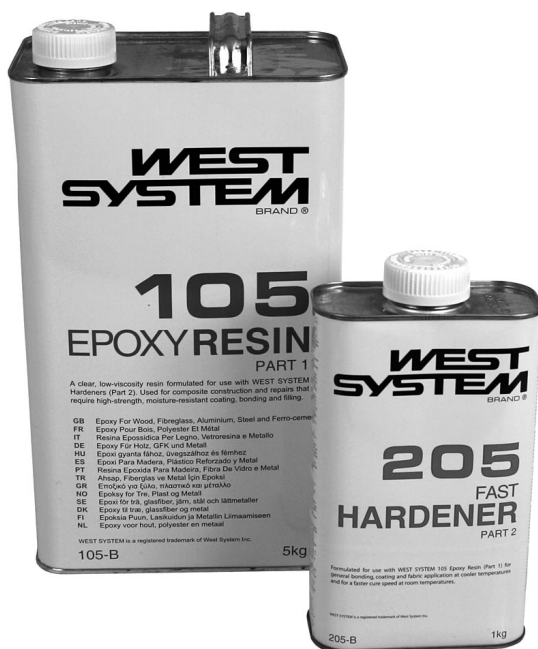



Gougeon Brothers tester ikke bare egne produkter, men sammenligner andres med sine egne. Ja, i mange tilfeller prøver vi ut andres produkter mer enn produsentene av disse typene epoxy gjør selv.

WEST SYSTEM sine unike testprogrammer blir benyttet av formgivere og konstruktører over hele verden. Det gir gode svar på bruk av epoxy sammen med ulike materialtyper, for å kunne bygge lettere, sterkere og sikrere strukturer.

De fleste testprogrammene settes i gang ut fra forskjellige årsaker:

- utvikling av nye materialer og teknikker
- forespørsler fra kunder
- artikler i fagtidsskrifter
- krav fra konkurrenter
- av ren vitebegjærighet

Vanligvis blir en test "skreddersydd" for et aktuelt problem, og resultatene legges inn i en database. Slik har vi gjennom 40 år, samlet svært mye informasjon om epoxy.

Oppsamlet erfaring og kunnskap har uvurderlig verdi, for at vi hele tiden skal være i front når det gjelder utvikling av høyverdig «marine epoxy» - d.v.s. finne den perfekte balansen mellom egenskaper og aktuelle krav.

WEST SYSTEM EPOXY, ENKELT Å BRUKE

WEST SYSTEM epoxy er et sluttprodukt - utviklet etter samarbeidet mellom våre kjemi- og testlaboratorier, mens resultatet er til de grader beregnet på praktisk anvendelse.

WEST SYSTEM epoxy er kjent for å være enkelt å bruke, og gi gode resultater for såvel amatører som profesjonelle båtbyggere.

I mer enn 40 år har småbåteiere, selvbyggere og profesjonelle båtbyggere over hele verden kunnet stole på holdbarheten til WEST SYSTEM epoxy.

Hvis du har hørt om vårt produkt før, hørte du det kanskje av en stolt og fornøyd båteier som hadde fullført en vanskelig reparasjon, eller hadde bygget sin egen båt. Det er nemlig slik at den reelle verdien av et godt epoxysystem som WEST SYSTEM, kun kan måles ut fra suksessen til fornøyde brukere.



West System tilbyr et komplett system av limprodukter.



HVA ER WEST SYSTEM EPOXY? UNIVERSALLIMET SOM HAR REVOLUSJONERT ALL LIMING AV TRE OG PLAST

WEST SYSTEM epoxyprodukter inneholder en komplett rekke av epoxymaterialer og tilbehør som er utviklet for å dekke alle behov ved bygging, reparasjon og nødvendig vedlikehold av tre- og plastbåter.

Bruksområdet for limet er stort. Der man har behov for å lime, skjøte, forsterke, laminere, reparere og overflatebehandle vil WEST SYSTEM egne seg svært godt.

I tillegg til selve limet inneholder WEST SYSTEM tilsetningsstoffer, påføringsredskaper og forsterkningsmaterialer som gjør at man kan tilpasse produktet nøyaktig til forskjellig type arbeid og reparasjoner. Instruktive brosjyrer og håndbøker gir brukeren all nødvendig informasjon han eller hun trenger for å gjøre jobben selv.

Alle produktene leveres i solid innpakning og i ulike størrelser.

Epoxy brukes ved bygging, reparasjon og vedlikehold av båter der det kreves en kombinasjon av stor styrke og lav vekt. **Ved å bruke epoxy**

istedenfor mekaniske forbindelser i sammenføyningene får man større kontaktflate og samtidig fullstendig forsegling mot fuktighet. Ofte vil forbindelsen med epoxy være sterkere enn treet i de delene som er forbundet.

Epoxy krever også et meget moderat press. Det stilles ikke samme krav til tilpasningen mellom de enkelte deler i sammenføyningene som ved bruk av konvensjonelle limtyper, og det er heller ikke nødvendig med omfattende klemmeanordninger, tvinger o.l. I allmindelighet er det tilstrekkelig med stifter eller skruer for å holde limflatene (delene) i posisjon til epoxyen har herdet.

WEST SYSTEM epoxy er vanntett og vannfast, og er dermed uovertruffen som fuktighetsperre.

WEST SYSTEM epoxy er et gapfyllende lim og egner seg utmerket til å fylle sprekker.

Man kan også lime stål og aluminium med West System epoxy

LANG ERFARING MED NORSKE FORHOLD

Siden slutten av 1970- årene har flere kjente norske båtbyggerier brukt WEST SYSTEM til nybygg, reparasjoner og restaurering av båter. I dag er WEST SYSTEM det mest brukte epoxylim innen båtbransjen. Svært mange småbåteiere bruker i dag WEST SYSTEM epoxy til reparasjon og vedlikehold av sine båter.

WEST SYSTEM EPOXY, IKKE BARE TIL BÅT

WEST SYSTEMS unike egenskaper gjør også limet anvendbart i en rekke andre sammenhenger enn båt;

Hobby (modellkonstuksjoner av alle slag), knivmakeri, snekring, vedlikehold, reparasjon av møbler og redskap, legging av flis, reparasjon av sportsutstyr, flykonstruksjoner, instrumentmakerbransjen, bygge og støpevirksomhet osv.

Det finnes egentlig ingen begrensning for WEST SYSTEMS anvendelsesområder. Der man har behov for et ekstremt godt og sterkt lim vil WEST SYSTEM epoxy gjøre en god jobb.



KORT OM WEST SYSTEM EPOXYPRODUKTER

RESIN (BASE)

105 Resin – En klar, lys gul epoxyresin med lav viskositet som herder under ulike temperaturforhold til en meget sterk og solid overflate med ypperlig festeevne. Den er også meget motstandsdyktig mot fuktighetsgjennomtrengning. Det finnes fire typer WEST SYSTEM herdere til bruk sammen med 105 Resin. Herderene 205

og 206 blandes sammen med 105 Resin i forholdet 1 del Herder til 5 deler Resin. Bruk 301 doseringspumper. 207 Spesial herder for overflatebehandling og 209 Spesialherder for bruk ved høye temperaturer blandes i forholdet 1 del Herder til 3 deler Resin. Bruk 303 doseringspumper.

HERDERE

205 Hurtig Herder – Brukes mest til liming i lave temperaturer og for å oppnå rask herding ved romtemperatur.

105 Resin/205 Hurtig Herder har en brukstid på ca. 10-20 min. ved ca. 21°C. Epoxyen herder til en fast tilstand i løpet av 5-7 timer ved 21°C og er fullherdet i løpet av 2-3 dager.

206 Langsom Herder - Brukes vanligvis ved liming under høye temperaturer eller der det er ønskelig med lengre brukstid. Brukstid ved 21°C er ca. 25-30 min. Herder til en fast tilstand i løpet av 9 timer og er fullherdet i løpet av 2-3 dager. Bør ikke brukes ved temperaturer under 16°C. For bruk av 207 og 209 Spesial herdere, se produktkatalog.



301 Mini pumper - gir riktig blandingsforhold mellom 105 Resin og 205/206 Herder (5:1). Ett pump med Resin (base) til ett pump med Herder gir riktig blandingsforhold (Resin/Herder: 5:1)

FYLLERE OG TILSETNINGSTOFFER

WEST SYSTEM tilbyr en rekke forskjellige fyllstoffer med ulike egenskaper.

Fyllere tilsettes standardblandingen Resin/Herder for å oppnå spesielle egenskaper og for å utføre spesielle

arbeider. Selvom hvert enkelt fyllstoff gir spesielle fysiske egenskaper kan de deles i to kategorier.

Høy tetthet = stor styrke, lav tetthet = mindre styrke.

FYLLERE MED HØY TETTHET

403 Microfibres - Tilsettes standardblandingen for å oppnå gode fyllende egenskaper ved f.eks. liming der flatene ikke er så godt tilpasset. Brukes gjerne ved laminering og annen liming der det stilles store krav til styrke i limfugen. 403 Microfibres inneholder fibre som armerer sammenføyningen.

404 High Density - Utviklet spesielt for bruk ved innfesting/ montering av gjenstander som utsettes for store påkjenninger. Vinsjer, kryssholt, skjøteskinner, beslag etc.

405 Filleting Blend - Et sterkt brunfarget fyllstoff for å imitere trefarge. Brukes ved liming og laminering. Spesielt egnet til liming med hulkil. Kan brukes i kombinasjon med andre fyllstoff for å gi farge.

406 Colodial Silica - Et fyllstoff som gir en sterk limfuge med gode fysiske egenskaper. Brukes blant annet for å kontrollere viskositeten i Resin/Herder blandingen. Ypperlig til lagging av hulkil, innfesting av innredning, detaljer etc. Etterlater en jevn og glatt overflate.

402 Fyllstoff for rep. av sår/skader på glassfiber/polyester - For fylling og liming av mindre skader på glassfiber/polyester.



FYLLERE MED LAV TETTHET

407 Low Density - En brunfarget microballong- basert fyllertype brukes til å lage sparkelmasse som er lett å slippe og forme. Forholdsvis sterk i forhold til vekt.

409 For fylling og sparkling av overflater i glassfiber og polyester -

Et fyllstoff for fylling og sparkling på overflater i glassfiber og polyester. Har

stor styrke, men er lett å slippe og bearbeide etter herding.

410 Microlight - Et fyllstoff med ekstremt lav vekt, utviklet spesielt for sparkling. Microlight er lett og blande inn med Resin/Herder, den er lett å fome og lett å slippe. WEST SYSTEM tilbyr også et rikt utvalg fargetilsetninger.





GENERELLE EGENSKAPER	FYLLSTOFF					
	403	404	405	406	407	410
STYRKE <i>Sterkest = 5</i>	3	5	4	4	1	1
VEKT <i>Lettest = 5</i>	3	1	3	3	4	5
PUSSING <i>Enklest = 5</i>	2	1	2	2	4	5
STRUKTUR <i>Glattest = 5</i>	1	2	3	5	4	4
BLANDING <i>Enklest = 5</i>	5	2	4	3	2	4

Fyllstoffene gir epoxy blandingen ulike fysiske egenskaper i herdet tilstand.

ANVENDELSE <i>Mest egnet = 5 Minst egnet = 0</i>	FYLLSTOFF					
	403	404	405	406	407	410
LAMINERING	5	1	3	4	2	1
SAMMENFØYNING	4	3	4	5	2	1
SPARKLING	1	0	1	1	4	5
FESTE AV BESLAG	2	5	4	4	0	0
HULKIL	1	2	5	4	5	4

Tabell som gir oversikt over de mest egnede fyllstoffer for bestemte typer arbeid.

EPOXYBLANDINGEN KAN "SKREDDERSYS" FOR SPESIELLE JOBBER VED Å TILSETTE FORSKJELLIG MENGDE MED FYLLSTOFF:

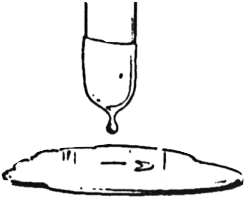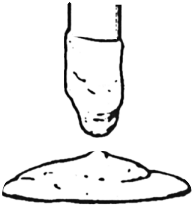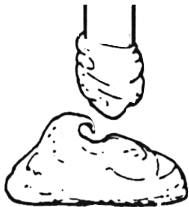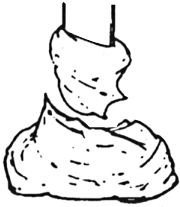EGENSKAPER	Standardblanding alene er som sirup - drypper av vertikale flater.	Noe fortykket blanding, minner om ketchup - siger ned vertikale flater.	Moderat fortykket blanding, som majones . Fester til vertikale flater.	Maksimalt fortykket som peanøttsmør . Fester godt til vertikale flater.
GENERELL KONSISTENS				
BRUKS-OMRÅDE	Overflatebehandling. Fukte flater før liming. Påføring av glassfiber og karbonfiber.	Laminering. Liming av store flater. Innsprøyting med sprøyte.	Generell sammenføyning. Hulkil. Feste av beslag	Til hulkiler og fylling av hulrom. – Glatte fuger. Sammenføyning av ujevne overflater.



NOEN RÅD VED BRUK AV WEST SYSTEM EPOXY

SIKKERHET

- ◆ Unngå hudkontakt med Resin /Herder eller blandet epoxy.
 - ◆ Bruk beskyttende hansker eller kremer.
 - ◆ Unngå innånding av gasser. Bruk støvmaske når du sliper epoxy.
 - ◆ Sørg for god ventilasjon.
 - ◆ Bruk vernebriller. Ved kontakt med øyne skylles kraftig med mye vann.
 - ◆ Oppbevares utilgjengelig for barn.
- ◆ Sørg for at overflatene som skal belegges er rene og tørre. Ikke- porøse overflater bør pusses med sandpapir.
 - ◆ Ved liming av teak eller andre oljeholdige tresorter bør treverket avfettes med en fille dyppet i avfetningsvæske.
 - ◆ Ved liming av metaller bør overflatene slipes til rent metall og avfettes.
 - ◆ Hvis en komplisert limoperasjon tar mere enn 15 minutter, del den opp i flere stadier.
 - ◆ Hvis du ikke får anvendelse for hele Resin/ Herder blandingen under arbeidsoperasjonen, planlegg andre reparasjoner du kan utføre samtidig for å få full utnyttelse av innholdet.
 - ◆ Vær oppmerksom på at ekstrem varme, sterkt sollys og høye temperaturer fører til overoppheting av epoxyen. Hold blandekaret, hvis mulig så kjølig som mulig (i skyggen, i kaldt vann...) under arbeidet.

FORBEREDELSE FØR BLANDING AV EPOXY;

- ◆ Sjekk at alle deler passer sammen.
- ◆ Forbered en måte å passe delene sammen i posisjon inntil epoxyen er herdet.

NB! VIKTIG INFORMASJON:

■ Bland aldri for mye epoxy (base + herder) om gangen. For mye ferdigblandet epoxy på for lite volum kan gi varmegang. Dvs. at epoxyen «koker», og herder i løpet av noen sekunder. Bland aldri hele kannen med base sammen med hele kannen med herder. Doser maksimalt 7-8 pumpestøt av hver komponent for hver blanding. Et

blandekar med stor overflate gir mindre varmeutvikling en et kar med liten overflate.

■ Bruk alltid doseringspumper når du skal blande West System epoxy. Ett støt på hver av pumpene gir riktig blandingsforhold: 1 del herder til 5 deler base (resin).

Kjære båteier!

Har du spørsmål om bruken av West System epoxy, eller er du usikker på om du kan bruke West System til din båt eller ditt byggeprosjekt, ta kontakt med vår tekniske avdeling. West System Norge A/S er Norges ledene kompetansesenter når det gjelder bruk av epoxy til tre- og plastbåter. Våre fagfolk har mer enn 30 års erfaring fra bygging, reparasjon og vedlikehold av båter.

Vi bistår med :

- ✓ *Råd og tips om reparasjoner*
- ✓ *Teknisk bistand*
- ✓ *Veiledning for selvbyggere*

Kontakt oss i dag, det kan lønne seg seg!

BRUK AV WEST SYSTEM EPOXY VED LAVE TEMPERATURER

To av de vanligste spørsmål vi får fra våre brukere er:
«Går det an å bruke West System epoxy selv om
det er kaldt?» og «tåler West System epoxy
frost?»

La oss begynne med det siste spørsmålet.

Ja, både Herder 205 og 206 og Resin 105 tåler frost, men ved svært lave temperaturer eller ved plutselige fall i temperaturen, kan WEST SYSTEM Resin krystallisere seg. Det vil da danne seg hvite klumper med Resin i bunnen av beholderen. Den delen av resinen som har krystallisert seg er av samme kvalitet som den flytende resinen, men disse klumpene går selvfølgelig ikke gjennom pumpene, og de er heller ikke mulig å røre ut på vanlig måte. Du kan løse opp den krystalliserte Resinen ved å plassere beholderen med Resin 105 i varmt vann (ikke over 40°C). Ved å røre regelmessig i Resinen forsvinner klumpene etterhvert. Enkelte ganger må denne prosessen gjentas flere ganger før alle klumpene er løst opp. Ved å lagre Resin og Herder ved 15-18°C unngår du at dette problemet oppstår.

WEST SYSTEM epoxy herder ved temperaturer over 2°C, men problemet er at herdeprosessen skjer svært langsomt ved så lav temperatur. Dette kan forringe kvaliteten på epoxyen.

Dersom du skal bruke West System epoxy ved temperaturer under 15°C anbefaler vi å bruke følgende fremgangsmåte:



For mere informasjon om West System fyllstoffer, påføringsverktøy, forsterkningsmaterialer etc., se vår produktkatalog.

1 Bruk alltid WEST SYSTEM herder 205 (hurtig herder) ved temperaturer under 17°C.

2 Varm opp Resin og Herder på forhånd (ikke mer enn 30°C). Når Resinen og Herderen er kald blir den seig og vanskelig å blande. Varmer du den opp blir den mer tynnflytende, og dermed lettere å blande og påføre.

3 Bland Resin og Herder godt sammen. Jo seigere den er, desto lengre er det nødvendig å blande. Sørg for å skrape godt i bunnen og langs kanten av blandebeholderen slik at alle deler Resin og Herder blir blandet med hverandre.

4 Varm opp området/ overflaten der du skal påføre epoxyblandingen. Husk, jo mer tynnflytende blandingen er, jo bedre trenger den inn i porer, hulrom og sprekker.

5 Påfør epoxyblandingen i to trinn. Stryk først ufortykket epoxy på begge overflatene som skal limes. Påfør deretter en fortykket blanding som består av det ønskede fyllstoffet (i de fleste tilfeller, 403 Microfiber).

6 Tilfør varme til limfugen/ det bearbejdede området. Vær oppfinnsom med varmevifter, presenninger eller enda bedre, infrarøde lamper.

NB! Ved bruk av vifter og varmeovner, ta alle forholdsregler med tanke på eventuell brannfare.

WEST SYSTEM er et registrert varemerke for Gougeon Brothers Inc, Bay City, U.S.A. Godkjent av Lloyd's Register.

Eneimportør: West System Norge AS



REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV TREBÅTER

GRUNNLEGGENDE TEKNIKKER

Ved sammenføring av tre er limte konstruksjoner de mest solide. Limte sammenføringer fordeler belastningen over et større område enn tradisjonelle metoder som bruk av skruer, spiker og bolter. Limet eliminerer punktbelastning som slike metoder forårsaker.

På områder som trenger kryss- fiber styrke, kan både epoxy og mekaniske festemidler kombineres for å fremskaffe en perfekt sammenføring.

WEST SYSTEM produkter har mange tydelige fordeler som lim. En av de største fordelene oppnår man når WEST SYSTEM epoxy blandes med fyllstoff. Da kan epoxyen fylle hull og uregelmessigheter i en sammen-

føyning uten at det går utover styrken på sammenføring en. I de fleste situasjoner vil skjøter limt med WEST SYSTEM epoxy være sterkere enn treet som blir limt sammen. En annen fordel er at WEST SYSTEM epoxy trenger svært lite press for å oppnå god kontakt i motsetning til andre limtyper som resorcinollim og urea-baserte limtyper. Ved bruk av WEST SYSTEM epoxy som lim blir behovet for dyre festeinnretninger og kompliserte metoder for sammenpressing redusert. Rimelige stifter eller tvinger utgjør nok trykk for å sikre en sammenføring. Epoxyen vil også hindre fuktighet å trenge inn i skjøtene å forårsake råte.

UTVÆTING

Påfør epoxyblandingen ved hjelp av en pensel eller rull (art. 800) dersom du ønsker en vanntett overflate eller du ønsker å mette porøse overflater med epoxy for videre bearbeiding. Først bør man påføre epoxyblandingen på porøse overflater som f.eks. endevved. Epoxyen

trenger inn i trefibrene og eliminerer derved uttørring av selve limfugen. Utvæting bør også foretas ved sparkling og fylling.

En piperenser eller sprøyte kan brukes på vanskelig tilgjengelige steder som hull, sprekker etc.

TILSETTING AV FYLLSTOFFER - LIMING OG LAMINERING

Neste skritt er påføring av fortykket epoxy. Etter at "første strøk" er påført overflatene, blander man inn det ønskede fyllstoff inntil man har oppnådd ønsket konsistens på blandingen. Bruk blandepinnen og påfør rikelig med epoxy til en av flatene som skal limes. Fest delene sammen midlertidig til epoxyen er herdet. Bruk bare så mye trykk at epoxyen såvidt tyter ut mellom flatene.

Fyllere med høy tetthet (art. 402/403/404/406) brukes vanligvis der man ønsker ekstra styrke i limfugene og til gapfyllende limoperasjoner. Denne fyllertypen er hard å slippe etter herding.



Fyller med lav tetthet (art. 407/409/410) brukes til

lettvekt strukturell liming (som sparkel og fyllmasse) der man ønsker å forme eller å slippe epoxyen.

Egenskapene kan varieres ved kombinasjoner av forskjellige fyllstoffer.

Blanding bør være tykk nok til å fylle alle ujevnheter mellom limflatene uten at den siger. Desto mer ujevn overflatene er desto tykkere bør blandingen være. Ved hjelp av sprøyte (art. 807) kan man fylle hull og sprekker med fortykket epoxy. Lag hullet i sprøytespissen tilpasset hullet eller sprekken du ønsker å fylle.

For mere informasjon om fyllstoffer, se også vår produktkatalog eller bak i dette heftet.

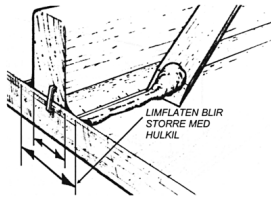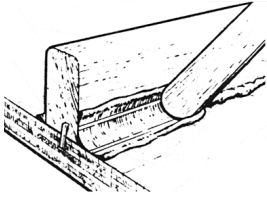


INNFESTING • LIMING MED HULKIL

En hulkil består av en epoxy fortykket med fyllstoff. Hulkilen er meget anvendelig for sammenføring der deler med forskjellige vinkler skal limes sammen. F.eks. et skott som danner ulik vinkel med en skrogside. Inventar, f.eks. skap, køyer, skillevegger og seter kan installeres eller repareres ved bruk av hulkil. Hulkilen er svært godt egnet når det gjelder sammenføring av tre, kryssfiner, polyester etc. Den er ypperlig til sammenliming av forskjellige deler fordi limflatens areal økes vesentlig, og dermed også styrken.


I alle vinkler som skal dekkes med glassduk bør det legges en hulkil i hjørner for å støtte opp glassduken. For å lage hulkilen bruker man standardblandingen WEST SYSTEM Resin/Herder og en egnet fyller, eks. 406. Målsettingen er å lage en best mulig limfuge, så sterk at eventuelle brudd i sammenføringene vil skje i trefibrene og ikke i hulkilen. En fullstendig orientering om hulkilmetoden står beskrevet i kapittel 9 i boka «The Gougeon Brothers On Boat Construction» (art. 002).

TEKNIKK FOR LIMING MED WEST SYSTEM EPOXY

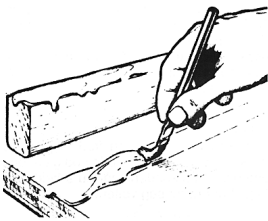


1 KLARGJØRING

Før du blander ut epoxyen bør du forsikre deg om at alle delene som skal limes sammen passer godt og at overflaten er klargjort. Tildekk områder der du ønsker å unngå limsøl.

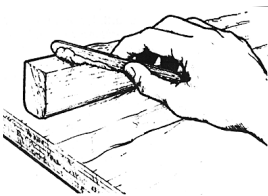


2 UTVÆTING

Påfør en ufertykket standard Resin/Herder blanding på overflatene som skal limes. Dette kalles å væte ut overflaten. Resin/Herder blandingen kan påføres med enten en liten kost der det er vanskelig tilgang, eller en rull på større områder. Fortsett umiddelbart med følgende framgangsmåte:

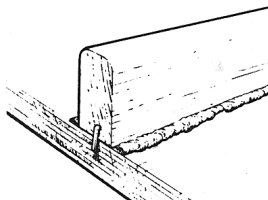

3 PÅFØRING AV FORTYKKET EPOXY

Modifiser Resin/Herder blandingen ved å blande inn fyllstoff, eks. 403, inntil den er tilsrekkelig tykk slik at den vil fylle alle ujevnheter i overflatene du skal lime sammen. Påfør et jevnt lag med den fortykkede epoxyen på en av overflatene som skal sammenlimes. Fortykket epoxy kan påføres umiddelbart etter at overflatene er utvætet eller før epoxyen har herdet.

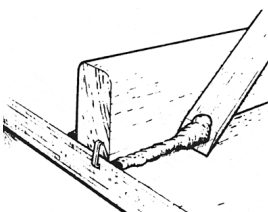

4 TVINGER

Når delene som skal sammenlimes er i riktig posisjon kan man feste tvinger eller lignende for å holde delene på plass. Bruk bare så mye press at det tyter ut litt epoxy mellom limflatene. Det er en indikasjon på at det er god kontakt mellom epoxyen og limflatene. Sørg for at det ikke påføres så mye press at all epoxyen tyter ut mellom limflatene.

Der hvor man f.eks. bruker tvinger på områder dekket med epoxy bør man legge plast eller PEEL PLY (art. 775) for å unngå at tvingene fester seg til underlaget. Til slutt fjerner man overskytende epoxy.



FJERNING AV RÅTTENT TREVERK OG IFYLLING AV EPOXY


Råte er det mest vanlige problem når det gjelder gamle trebåter. Reparasjoner som følge av råteskader utbedres effektivt ved hjelp av West System epoxy.

Bruk et stemjern eller lignende til å fjerne alt råttent treverk i det angrepne området. Dersom det kun er små områder/ hull som skal repareres er det tilstrekkelig å reparere med fortykket epoxy. Ved større hull må man legge inn et større stykke tre som passer noenlunde til hullet. Hullet blir da delvis fylt med tre, dels med epoxy. Når epoxyen herdes utvikles det varme, og det er begrenset hvor mye epoxy man kan legge samtidig. Man bør ikke legge tykkere lag enn 12 mm og ikke større samlet volum enn størrelsen på en golfball. Med tykkere lag eller større volum vil varmeutviklingen gjøre epoxyen porøs og den vil derved miste mye av sin styrke. Dersom man skal fylle store hull og fordypninger bør man gå fram i etapper.

FYLLING MED BARE EPOXY

Små hull kan fylles med epoxy på følgende måte:

- 1 Se etter at treverket er friskt og tørt.

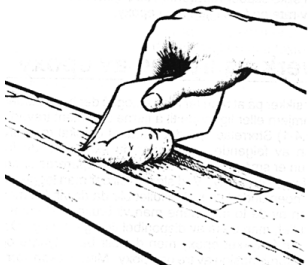

- 2 Stryk alle sider og bunnen med blandingen av Resin/Herder (Standardblanding).

- 3 Tilsett epoxyblandingen fyllstoff 403, 404 eller 406 til en konsistens omtrent som peanøttsmør. Fyll hullet ved hjelp av en plastsparkel e.l. Slett fyllingen slik at denne blir jevn med overflaten omkring. Fjern overflødig epoxy før den herder.

La epoxyen herde godt før man pusser med sandpapir.

FYLLING MED TRE OG EPOXY (SPONSING)

Ved større hull bør man legge inn tre i tillegg til epoxy. – Hvis man vil bruke denne metoden, bør man gå fram slik:

- 1 Skjær til trestykket. Bruk om mulig samme sort tre som det som er fjernet. For å lette tilpassningene kan det være lønnsomt å forme selve hullet til en enkel form. Lag sidene på hullet skrå, og særlig på sidene med endaved. Jo slakere skråsidene er, jo sterkere blir reparasjonen. En skråkant 8-1 som betyr 8 cm lengde og 1 cm dybde, vil gi omtrent samme styrke som helt trevirke. Det er ikke nødvendig med nøyaktig tilpassning da den fortykkede epoxyen vil fylle igjen forholdsvis store sprekker. Alle flater som skal limes må være tørre og rene.


- 2 Smør Resin/Herder på alle flater i hullet og på trestykket.

- 3 Tilsett epoxyen fyllstoff (403, 404 eller 406) til en konsistens omtrent som majones og fyll dette i hullet.

- 4 Trykk trestykket på plass så den overflødig epoxyen tyter ut.

- 5 Bruk stifter, vekter eller annet for å holde trestykket på plass til epoxyen har herdet. Overskytende epoxy fjernes før den herder.


- 6 La epoxyen herde godt før man fjerner presset og før man pusser med sandpapir.

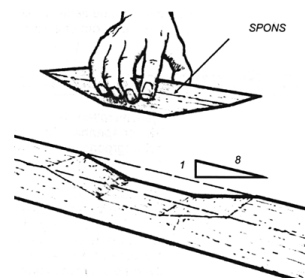




FYLING AV NAT MED TRELIST OG EPOXY (LUSING)

Mange eldre båter som enten har drevne nater eller har nat der limet har sprukket opp, kan repareres ved hjelp av WEST SYSTEM epoxy. Reparasjonen anbefales og kan utføres på følgende måte:

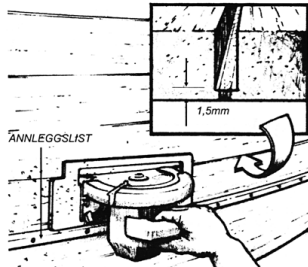


2 Påfør Resin/Herder på list og i nat (ikke smør på i større områder enn man regner med å kunne nyttiggjøre seg av før epoxyen herder). I natet kan det lønne seg å bruke en liten pensel, på listene en liten rulle (art. 800 og 801) for påføring av epoxy.

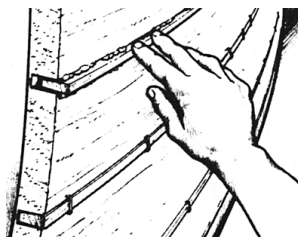

5 Fjern overskytende epoxy før den herder. Det er også fornuftig å ha en person på innsiden for å kontrollere om noe epoxy tyter gjennom, og i tilfelle fjerne den før den herder.


6 Når epoxyen har herdet, kan man bruke en høvel for å ta bort de delene av listene som stikker ut av natet. Tilslutt pusses det med grovt sandpapir.

1 Skjær ut spor mellom bordgangene. Til dette kan man bruke en håndsirkelsag med slingreinnretning på bladet. Sporet bør ha en bredde som gjør at det blir rent treverk på begge sider. Dybden bør være ca. 3/4 av hudtykkelsen. Som anlegg for å føre sagen, spikrer man på en list. Når man har skåret ut et spor mellom de to bordgangene, skjærer man til en list som passer slik at den klemmer litt når man presser den inn.

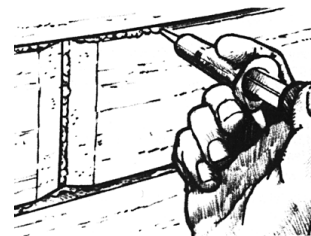


3 Tilsett fyllstoff 403 i epoxyblandingen slik at denne får en konsistens omtrent som majones og fyll dette i natet. Det skal være så mye av den tykke epoxyen at det tyter ut noe når listen trykkes ned i natet. Det kan kanskje være nødvendig å bruke en injeksjonssprøyte (art. 807) for å få nok epoxy ned i natet.

4 Press trelisten ned i natet. Ikke benytt en trelist som er for stor. Beregn størrelsen på natet og trelisten slik at ikke alt limet blir presset ut og vekk fra sammenføyningen.

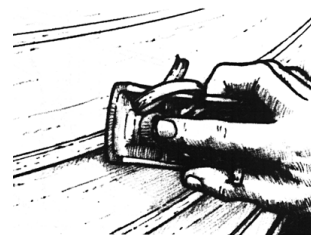



TETT EN SPREKK MED WEST SYSTEM EPOXY

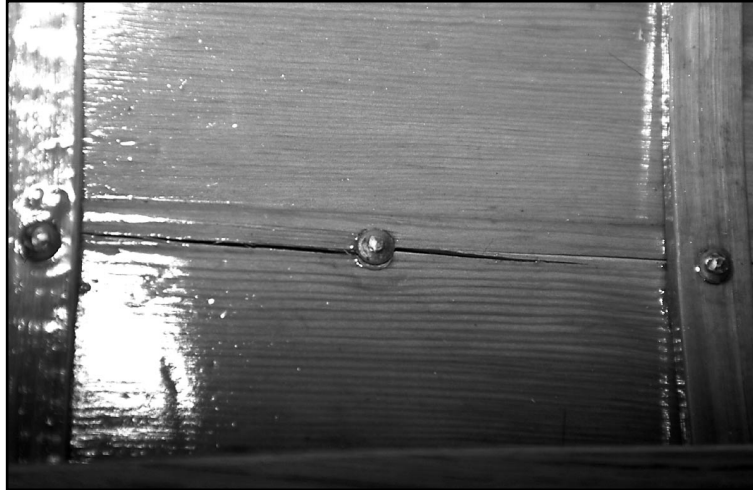

Hva gjør du hvis du oppdager en gjennomgående sprekke i en bordgang på båten din?

Mange velger å skifte hele bordgangen. Dette er ikke nødvendig.

Du kan spare tid og penger på å reparere skaden med WEST SYSTEM epoxy! Dette er en enkel reparasjon som alle kan utføre selv.



Slik går du fram:

1 Bruk et tynt knivblad for å rense opp sprekken for smuss, fliser og andre småpartikler. Rens så sårvidene. Bruk WEST SYSTEM avfetningsvæske. Masker kantene langs sprekken med vanlig maskeringstape.



2 Bland 105 Resin og 205 eller 206 herder (disse komponentene leveres alltid i samme forpakning, men kan også kjøpes løst) i forholdet 1: 5. Rør ut blandingen til du får en jevn og fin masse. Er sprekken relativt stor kan du med fordel også ha litt fyllstoff i blandingen, eks. 403 Microfiber eller 406 Colloidal Silica.

Sug opp blandingen med en sprøyte (art. 807). Fyll opp sprekken gradevis med flere etterfyllinger. Bruk en pinne eller pensel til å dytte epoxyblandingen ytterligere ned i sprekken. NB! bland ikke mere lim om gangen enn at du klarer å bruke det før det begynner å herde. Påse at limet ikke renner ut på innersiden av bordgangen.



3 Tørk vekk det overflødig limet som legger seg på toppen av sprekken og på tapen. Fjern tapen og la limet herde i ett til to døgn. Puss forsiktig, og du vil nå se at sprekken er tett og nesten usynlig.

NB !

VED STORE SPREKKER OG OMRÅDER DER DET ER FARE FOR AT TREET VIL "KRYMPE OG SVELLE" MYE ANBEFALES DET Å LIME INN EN TRELIST ELLER BENYTTET EN ELASTISK TETTEMASSE.



OVERFLATEBEHANDLING MED WEST SYSTEM EPOXY OG LEGGING AV GLASSFIBERDUK

WEST SYSTEM EPOXY GIR EN SLITESTERK OVERFLATE OG EN OPTIMAL FUKTSPERRE

Hovedhensikten med å behandle en flate med WEST SYSTEM epoxy er å lage en slitesterk overflate og en varig sperre mot fukt og vanngjennomtrengning. Samtidig skaper man et jevnt, glatt og pent underlag for avsluttende overflatebehandling. For å bygge opp en effektiv fuktspærre, er det nødvendig med minst 3-4 lag med WEST SYSTEM epoxy. Hvis epoxylagene presses godt, bør du minst legge 5 strøk. Før vi beskriver hvordan man behandler en overflate med epoxy og legger selve glassfiberduken, vil vi først gå inn på viktige og grunnleggende forutsetninger for å få et vellykket resultat.

GLASSFIBERDUK ER ET PRAKTISK MATERIALE MED MANGE ANVENDELSESOMRÅDER

Glassfiberduk (eller bånd) er et svært anvendelig materiale å bruke, og kan benyttes til mange typer bygge, reparasjon og utbedringsarbeider.

Glassfiberduk benyttet sammen med WEST SYSTEM epoxy egner seg ypperlig til bygging av komposittlaminater og for reparasjon, utbedring og forsterkning av konstruksjoner i både tre og glassfiber (polyester).

Glassfiberduk blir brukt på steder med stor slitasje, som for eksempel på hyttetak, som forsterkning av skrog og dekk, på insider av kjølkasser, på senkekjøler, rør, dørker osv. Glassfiberduken gir ekstra stivhet og styrke samt beskytter overflaten mot slag og slitasje.

Vi har mange eksempler på at joller og større fartøyer har fått forlenget sin levetid betraktelig etter en relativ enkel utbedring med glassfiberduk og WEST SYSTEM epoxy. Tenk bare på jolla, kajakken eller surfebrettet som blir trukket opp og ned på sand og stein hele sommerhalvåret. Slitasje, sprekker og eventuelle hull i kjølen eller andre områder repareres enkelt og raskt ved hjelp av glassfiberduk og epoxy.

VELG RIKTIG TYPE GLASSFIBERDUK

Ulike bruksområder krever forskjellig type glassfiberduk, alt etter hva man ønsker å oppnå. Det er også viktig at glassfiberduken man velger er beregnet for epoxy. Glassfibermatten som mange kjenner fra laminering med polyester-resin kan ikke og skal ikke brukes sammen med epoxy-resin! Dette er viktig.

En glassfiberduk som skal benyttes i kombinasjon med epoxy skal være preparert eller forbehandlet for å gi maksimal nytteevne. Denne «klargjøringen» skjer hos produsenten, og sikrer at duken absorberer epoxyen, og at epoxyen binder seg godt til glassfibrene i duken, slik at laminatet blir maksimalt sterkt.

West System Norge AS har over 30 års erfaring med epoxy og glassfiberduk.

Hvis du tar kontakt med vår tekniske avdeling, vil vi fortelle deg hvilken type duk og hva slags epoxy og lakk du skal bruke til ditt prosjekt. Vår kunnskap er din garanti!

DET ER IKKE VANSKELIG Å LEGGE GLASSFIBERDUK

Å legge glassfiberduk krever ikke store ferdigheter eller raffinerte maskiner. Alle som er litt praktisk anlagt eller har drevet med vanlig båtpuss eller små reparasjoner, vil klare å legge glassfiberduk og få et fint resultat.



HVORFOR BRUKE WEST SYSTEM EPOXY FRAMFOR POLYESTER

Resin er «limet» som skal binde fibrene i glassfiberduken sammen og ned til underlaget. Det finnes forskjellige typer resiner. Hver type har sine spesielle egenskaper, og de mest kjente er epoxy og polyester.

Polyester egner seg best til støping og bygging av glassfiberbåter, men ikke til reparasjon og utbedring av disse.

Årsaken til dette er polyesterens fysiske egenskaper som er langt dårligere enn de egenskapene en god epoxy har.

Dessuten er WEST SYSTEM epoxy mer brukervennlig enn polyester.

Ved å benytte WEST SYSTEM epoxy oppnår man en langt sterkere og varig reparasjon enn ved å bruke polyester.

De

viktigste årsakene til dette er:

- 1** WEST SYSTEM epoxy er et overlegent bedre lim enn polyester.
WEST SYSTEM epoxy gir en førsteklasses kjemisk- og mekanisk binding til det tidligere herdete laminatet, og reparasjonen blir vanligvis sterkere enn den originale strukturen.
- 2** WEST SYSTEM epoxy er sterkere og seigere, men ikke stivere enn polyester. Det er derfor ingen fare for at man får et «stivt» punkt som kan forårsake nye brudd hvis man bygger opp skaden til den samme laminattrykningen som det var originalt.
- 3** WEST SYSTEM epoxy er langt mer vanntett enn polyester (se vårt hefte, «Forebygging og reparasjon av

plastpest»). WEST SYSTEM epoxy har god motstandsdyktighet mot kjemikalier.

4 WEST SYSTEM epoxy er enkelt å bruke, og inneholder ikke løsemidler i motsetning til polyester. Dette er også en viktig grunn til at flere og flere går over til å benytte WEST SYSTEM epoxy til ulike typer reparasjoner der det har vært vanlig å bruke polyester tidligere.

5 I motsetning til polyester, krymper ikke WEST SYSTEM epoxy ved herding, og man får derfor ikke uønskede spenninger i limflaten eller «søkk» og «kratere» i overflaten.

6 WEST SYSTEM epoxy forurenses ikke omgivelsene.

VIKTIG Å HUSKE:

- ◆ WEST SYSTEM epoxy skal kun benyttes som overflatebehandling på stabile overflater, eks. glassfiber, kryssfiner, dekkstav som er limt ned til underlaget med epoxy etc. Bruk aldri WEST SYSTEM epoxy og glassfiberduk på treverk eller annet underlag som «krymper og sveller».
- ◆ Bland aldri tynnere sammen med WEST SYSTEM epoxy.
- ◆ Ikke tilsett fargepigment eller fyllstoffer i det første laget epoxy du påfører overflaten.
- ◆ Flere tynne «strøk» gir en jevn glatt overflate, mens tykke «strøk» ofte kan føre til «gardiner» og sig i overflaten.
- ◆ Det anbefales å benytte tynne utskiftbare engangsroller med skumplastbelegg (art. nr. 800/800B) ved påføring av epoxy. Disse gir deg god kontroll med tykkelsen på epoxylaget under påføringen, noe som også reduserer sjansen for varmeutvikling. Disse rullene kan deles etter behov, slik at de passer til bruk på smale lister eller steder der det er vanskelig å komme til. De samme rullene kan benyttes til å lage fordriver.
- ◆ Avslutt all sliping, sparkling og pussing før du starter påføringen av epoxy.
- ◆ Det er viktig at treoverflater holder stabil temperatur under selve arbeidet med å påføre epoxyen og i perioden etter, mens epoxyen herder.



KLARGJØRING AV OVERFLATEN FØR PÅFØRING AV WEST SYSTEM EPOXY OG LEGGING AV GLASSFIBERDUK

Det er ikke bare kvaliteten og styrken på epoxyen eller glassfiberduken som avgjør om du skal få et godt resultat. Like viktig er epoxyens evne til å feste seg til underlaget. Det er derfor viktig at de følgende retningslinjer følges meget nøye:

- 1** Overflaten som skal behandles med epoxy skal være absolutt helt ren. Det skal ikke finnes olje, fett (fingeravtrykk etc), silikoner eller annen forurensning på overflaten.
- 2** Fete treoverflater bør vaskes godt med en silikonfjerner eller en annen god avfetningsvæske.
- 3** Fjerning av fett og forurensning på glassfiberoverflater gjøres før sliping. Bruk ikke løsemidler på porøse glassfiberlaminat-overflater. Løsemidlene kan i såfall trekke inn og forurense overflaten. Dette vil svekke limflaten.
- 4** På porøse glassfiberlaminat-overflater fjernes støv med støvsuger, tørr klut eller papir.
- 5** Hvis du skal legge glassfiberduk og epoxy på en flate som tidligere er behandlet med epoxy er det viktig å rengjøre overflaten for voks.

TØR KING

Alle overflater det skal limes til må være så tørre som mulig for å oppnå et godt resultat. Dersom nødvendig kan tørkeprosessen framskyndes ved hjelp av varmeovner. Bruk gjerne en vifte for å få en god gjennomlufting i avlukkede områder.

Vær oppmerksom på temperaturfall og kondens når du jobber utendørs eller hvis temperaturen der du arbeider endrer seg vesentlig under arbeidsprosessen.

PUSSEARBEIDET

- 1** Det er viktig at flaten du skal kle med glassfiberduk og epoxy er jevn og glatt før du begynner med dukleggingen.
- 2** Fordi arbeidet ditt for alltid vil være synlig under en glassaktig eller malt overflate, er det avgjørende viktig at du legger mye arbeid i å gjøre overflaten så glatt og feilfri som mulig. Det er for sent når du har lagt på glassfiberduken.
- 3** Selv om pussearbeid kan være både slitsomt og krevende skal du ikke gi opp eller fortvile, belønningen får du når du ser det ferdige resultatet. Uansett hvor mange fine detaljer du har gitt båten din, så er mye av

Når epoxyen herder, og særlig ved synkende temperaturer, skiller den ut et belegg som legger seg som et tynt «voks-belegg» på overflaten. Vi kaller dette for et «Amino-belegg». Dersom dette ikke fjernes, tetter det igjen porer på sandpapiret, og vanskeliggjør ytterligere liming og heft til overflaten. Dette belegget oppløses med vann, og lar seg enkelt fjerne.

Vask overflaten med rent vann og en skrubb eller

- 7** vaskefille. Vi anbefaler også å benytte en «matte»-klut (art.nr. ON-320).

- 8** Tørk overflaten med rene papirhåndklær for å fjerne restene av belegget før det tørker på overflaten. Etter at du har brukt «matte»-kluten skal overflaten ha et matt utseende, og er nå klar for et nytt strøk med epoxy.

dette arbeidet bortkastet hvis ikke sluttbehandlingen er perfekt. Vær perfeksjonist, ta deg den tiden du trenger for å få skroget eller andre flater glatt, jevnt og pent.

- 4** Fjern alt pussestøv med støvsuger og rene lofrie kluter/papirhåndklær. Bytt klut/papir ofte slik at du ikke bare tynner ut og sprer urenheterne utover flaten.

- 5** Hvis mulig, benytt papir som ikke er klorbleket. Unngå kluter som har vært utsatt for tøyemiddel.



SLETTING OG SPARKLING -BRUK FYLLMASSE SOM ER LETT Å PUSSE

FYLLSTOFFER

• Vær nøye med å velge riktig sparkelmasse. Fyllmassen skal være lett å pusse ned. Hvis fyllmassen derimot er hardere enn treverket, kan resultatet bli at du lager fordypninger i treets overflate.

• WEST SYSTEM epoxy tilsatt fyllstoff, benyttes til sparkling av ujevne flater. Denne blandingen krymper ikke under herding, og fester seg ekstremt godt til underlaget. Vi anbefaler fyllstoffene 407 Low Density, 409 eller 410 Microlight.

• 407 Low Density er et rød/brunfarget «microballong-basert» fyllstoff som brukes til å lage en glattende sparkelmasse som er lett å slipe og forme. Denne er relativt sterk i forhold til vekt.


• 410 Microlight har ekstremt lav vekt, er kremhvitt i fargen og er spesielt utviklet for sparkling.

• Viskositeten (tykkelsen) på epoxyblandingen bestemmes av mengden med fyllstoff som tilsettes. Vi anbefaler at du prøver deg fram slik at du finner den tykkelsen på blandingen som passer best til det arbeidet som skal utføres. En blanding mellom «majones» og «peanøttsmør» konsistens pleier å fungere godt.


• Før du begynner arbeidet med å sparkle er det viktig at overflaten er klargjort som beskrevet over. (Hvis underlaget er porøst, skal dette først vætes ut med epoxy som ikke er tilsatt fyllstoff og deretter herde).

• Når sparkelmassen er herdet, er det igjen på tide å gå i gang med pussearbeid.


• Merk ubearbejdede punkter med blyant. Den beste måten å finne ut om du er ferdig med pussearbeidet, er å lukke øynene og samtidig la følsomme fingertupper gli over flaten. Hvis "nok virkelig er nok", får du svaret nå!

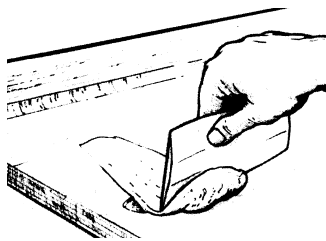

Tilsett 410 Microlight, 409 eller 407 Low Density til epoxyen og lag sparkelmassen slik du ønsker

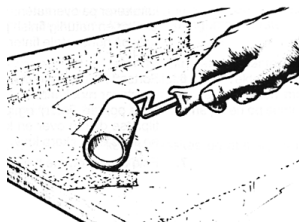

Porøse overflater må vætes ut før du påfører sparkelmassen (fortykket epoxy)

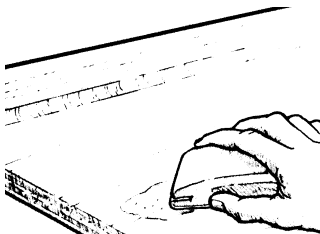

Puss sparkelmassen fin og jevn etter at den er gjennomherdet


OVERFLATEBEHANDLING MED WEST SYSTEM EPOXY

FRAMGANGSMÅTE:

- 1** Klargjør overflaten slik det er beskrevet tidligere.
- 2** Lag en blanding av resin og herder (bruk doserings-pumper), men ikke mer enn at du får brukt den opp før den begynner å herde. Hell blandingen over i et rullebrett.
- 3** Utvæt rullen (art.nr. 800/800A/800B) med epoxy. Sørg for at det er et jevnt lag med epoxy på rullen.
- 4** Rull epoxyen jevnt ut over et område på 60-70 cm".
- 5** Etter hvert som rullen "går tom" for epoxy, kan du øke presset mot underlaget for å spre epoxyen i et jevnt og tynt lag.
- 6** Avslutt med lange og lette bevegelser for å hindre merker (striper) etter rullen på overflaten. Overlapp de områdene du allerede har behandlet for å «smelte» sammen overflaten med epoxy.
- 7** Bruk skumfordriver. Dette er et meget viktig redskap for å få overflaten så jevn og pen som mulig. Skumfordriveren kan kjøpes ferdig (art.nr.41, 42, 43 og 44) eller lages ved hjelp av de samme skumrullene (art.nr. 800/800A/800B) som man benytter for påføring av epoxyen. Skumfordriveren fjerner eventuelle luftbobler og uregelmessigheter på overflaten.
- 8** Vær nøyaktig og tålmodig, men går det så lang tid at epoxyen begynner å herde i rullebrettet, må du sette denne blandingen vekk. Lag en ny og litt mindre blanding og fortsett der du avsluttet arbeidet.


9 Dra skumfordriveren over epoxyen med jevne og lette bevegelser. Ikke bruk mer kraft enn at du glatter ut overflaten uten å fjerne epoxyen.

10 Påfør de neste lagene med epoxy som beskrevet over.

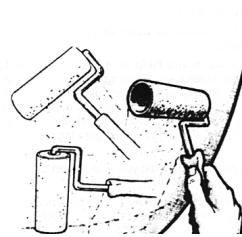

Påfør epoxyen i tynne og jevne lag med en korthåret skumrull (art.nr. 800B)

Bruk en skumfordriver til å dra ut luftbobler og ujevnheter i epoxyoverflaten.

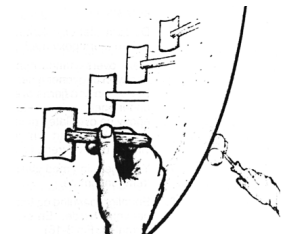

11 Før du påfører et nytt strøk, pass på at forrige lag er herdet såpass at det tåler vekten av det nye. For at du skal slippe å pusse mellom hvert lag, vil vi råde deg til å legge på alle strøkene på samme dag. Hvis det går mer enn 7-8 timer ved 18°C. må man vaske og pusse før man legger et nytt strøk. I romtemperatur vil det være riktig å vente ca. 1-2 timer mellom hvert strøk.

12 Etter at flaten har herdet skal den vaskes med mildt salmiakkvann og mattslipes, klar til avsluttende behandling med maling eller lakk.

14 NB! Når du legger epoxy på trematerialer vil epoxyen trekke inn i treverket, og trefibrene kan "reise seg" etter første lag. Hvis dette skjer, la epoxyen herde over natten. Deretter vaskes og tørrpusses hele flaten. Fjern alt pussestøv før du legger på nye lag med epoxy.



LEGGING AV GLASSFIBERDUK «TØRR-METODEN»

Duken kan legges «vått» eller «tørt».

«Våt-metoden» innebærer at man legger glassfiberduken på en epoxybehandlet flate før epoxyen har herdet. Epoxyen vil etter noe herdetid bli klebrig, noe som gjør at duken vil feste bedre på for eksempel vertikale flater.

«Tørr-metoden» innebærer at man legger glassfiberduken på en overflate som ikke er behandlet med epoxy, eller der epoxyen på forhånd er fullherdet.

Vi anbefaler i de fleste tilfeller å bruke tørrmetoden.

GRUNNING AV TREVERKET MED EPOXY

- ◆ Når overflaten er ferdig pusset, vil vi anbefale at du forseglar flaten med et epoxylag før duken legges på. Dette gjør man for å hindre treverket i å trekke epoxy ut av duken, og dermed etterlate tørre flekker i dukoverflaten. I tillegg vil et lag epoxy kunne avsløre feil og ujevnheter du har oversett. Det gir deg altså en ekstra sjanse til å gjøre overflaten helt perfekt. Forseglingen vil også hindre avgassing fra underlaget.
- ◆ Det kan være en fordel å benytte herder 206 i epoxyblandingen når du skal legge glassfiberduk. Denne herderen er noe «tynnere» i konsistensen enn herder 205, og vil derfor lettere penetrere gjennom glassfiberduken.
- ◆ Husk, herder 206 skal ikke benyttes i lavere temperaturer enn 16° C.


TILPASNING AV GLASSFIBERDUKEN

- ◆ Klargjør overflaten som beskrevet tidligere.
- ◆ Prøveplasser duken og grovskjær den, men sørg for at det blir igjen litt ekstra duk ved kantene. Beregn ca. 4-5 cm ekstra i alle retninger. Skjær vekk alt overflødig og glatt ut rynker. Hvis overflaten er større enn dukbredden og du må overlape, bør overlappen være på omtrent 5 cm.
- ◆ På skråe og vertikale flater kan det være nødvendig å feste duken midlertidig med tape, stifter eller kramper. Vær forsiktig når du legger glassfiberduken over flaten som skal dekkes slik at

den ikke overstrekkes, krølles eller blir skitten. Dette er spesielt viktig hvis båten skal lakeres. Husk, avslitte fibre og urenheter vil kunne synes

FØRSTE STRØK MED EPOXY - UTVÆTING AV GLASSFIBERDUKEN

- ◆ Når duken ligger på plass, kan du starte arbeidet med å utvæte den.
- ◆ Bland sammen et lite kvanta med epoxy, for eksempel 3-4 pump av resin og herder.
- ◆ På horisontale flater kan du helle ut en liten «dam» epoxy på midten, og dra denne ut med en plastsparkel og/eller pensel. På vertikale flater er du nødt til å kun bruke pensel.

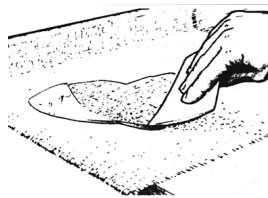

Tilrettelegg duken på overflaten. Begynn med å helle en liten «dam» West System epoxy på midten, og dra denne ut med en plastsparkel og/eller pensel.




- ◆ Ikke bruk rulle til «utvætningsarbeidet». En rulle kan «produsere» mye luft, og få epoxyen til å «skumme». Det kan da dannes hvite flekker på overflaten, og både epoxy og glassfiberduken blir ugjennomsiktig. Det beste og enkleste er å bruke en 50-150 mm. bred pensel (art.nr. 30-37). Velg en pensel med naturbust og som ikke «slipper» hår. Eventuelle hår fra penselen i overflaten må fjernes straks.
- ◆ Tilfør små mengder med epoxy. Dra penselen fra midten og ut mot dukkantene. Glatt ut rynker og skrukker, og pass på at duken ligger støtt og i riktig posisjon.



Fordel epoxyen ut mot kantene ved hjelp av plastsparkel eller pensel

- ◆ Etter påføringen av epoxy, bruk fordriveren slik den er vist i figuren under.
- ◆ Bruk plastsparkel/pensel til å dra epoxyen jevnt utover duken, mot de «tørre» områdene av duken. Når duken er tilstrekkelig utvættet, vil du se at den blir gjennomsiktig, altså en indikasjon på at duken foreløpig har absorbert tilstrekkelig mengde med epoxy. Det viktigste er at du i første omgang skal fylle opp halvparten av vevemønsteret i stoffet.
- ◆ Dersom du legger glassfiberduk på et porøst underlag (og du ikke har grunnet med West System epoxy på forhånd), må du sørge for at du påfører nok epoxy til at både duken og underlaget blir mettet. Ser du lyse, ugjennomsiktige områder, er dette et tegn på at duk/underlag ikke er tilstrekkelig mettet med epoxy.
- ◆ Ikke «dra» eller «jobb» unødvendig mye med epoxyen. Jo mer du «jobber» med den, desto mer luft tilføres. Dette kan resultere i små luftbobler i overflaten. Etter at du har påført epoxyen, og denne har trukket godt inn i duken, skal du bruke fordriveren.
- ◆ Nå er det på tide å ta en nøye kikk på det arbeidet du hittil har gjort. Mesteparten vil være skinnende og gjennomsiktig, mens enkelte punkter kanskje virker matte og melkeaktige («tørre» flekker). Det siste kan komme av at epoxyen har trengt inn i treverket (særlig på porøst underlag) eller at glassfiberduken har «løftet» seg litt fra underlaget. Hvis dette har skjedd, legg litt mer epoxy på disse områdene, og dytt med kosten til glassfiberduken kommer i kontakt med underlaget.
- ◆ Hvis duken skal tilpasses et hjørne eller en kant, kan du bare lage et lite snitt i den med saks eller en skarp kniv.
- ◆ Når de matte flekkene har sugd opp nok epoxy, kan du dra forsiktig over med plastsparkelen for å fjerne overskuddsmasse. Dette må gjøres før epoxyen begynner å herde. Dra sparkelen over med jevne og rolige bevegelser. Poenget er å fjerne overflødig masse, slik at duken ikke «flyter» på underlaget og det dermed dannes luftblærer. Forsøk å dra overskuddet med epoxy mot de matte flekkene eller til et ubehandlet område. Det som er til overs fjernes helt og kastes. «Blanke» områder tyder på at det er for mye epoxy. Det ideelle er når du tydelig ser vevningen (tekstturen) i duken.
- ◆ Kikk nøye på overflaten fra forskjellige vinkler. Se etter drypping eller sig. Epoxyen begynner nå å bli ganske klebrig, så dra hurtig over med penselen hvis du finner uregelmessigheter i overflaten. Ikke la deg friste til å «tukle» for mye med halvherdet epoxy, overlat resten til pussepapiret.
- ◆ Hvis du har lagt duk med overlapp, er det nå på tide å tilpasse og trimme overlappingen før epoxyen har herdet for mye. En skarp Stanley kniv eller lignende er fin å bruke til dette formålet.

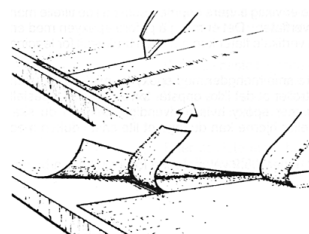

Skjær dukens overlapp med en skarp kniv. Bruk en linjal el. lign.




ANDRE STRØK MED EPOXY

- ◆ Husk, du skal ideelt sett «fylle opp» hele vevingen (tekstturen) i duken med epoxy i en «operasjon». Dette betyr at du bør legge alle strøkene med epoxy suksessivt, og før epoxyen fra det foregående strøk er gjennomherdet.
- ◆ Andre strøk epoxy kan legges på straks det første strøket har herdet så mye at det ikke blir "forstyrret", altså tåler vekten av det nye laget med epoxy.
- ◆ Det nye strøket skal kunne få en kjemisk binding til det forrige, og det vil bare skje hvis du legger på det nye strøket innen 1 - 6 timer (avhengig av temperaturen) etter at du la det første strøket. Hvis det går lengere tid, må du vaske, pusse og bearbeide flaten på ny for å skape grunnlag for en god mekanisk binding til neste strøk.
- ◆ Herfra og til du «er i «mål» veksler du hele tiden mellom påføring av epoxy, kontroll og etterfylling. Studer resultatet fra alle vinkler.

ANDRE OG TREDJE STRØK MED EPOXY - FYLLER TEKSTTUREN I GLASSFIBERDUKEN

- ◆ Det går adskillig mindre epoxy med til andre og tredje strøk, og jobben går raskere. Litt avhengig av hva slags duk man benytter, skal andre og tredje strøk med epoxy fylle opp hele tekstturen i glassfiberduken.

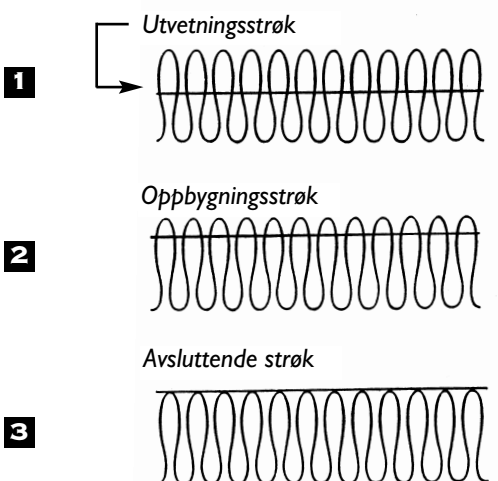


Illustrasjonen viser hvordan de ulike lagene med epoxy skal fylle opp «veven» i glassfiberduken

- ◆ Når alt går bra, vil ofte "lettvinthetstanken" dukke opp: Hvorfor ikke legge på så mye epoxy at det tilsvarer to strøk i ett? Teoretisk høres det bra og fristende ut, men ikke gjør det!
- ◆ Flere tynne strøk gir en jevnere og glattere overflate. Et tykt lag epoxy utvikler mer varme under herdingen enn et tynt. Dette gjør epoxyen mer tynnflytende og rennende, og resultatet kan bli mer drypping og sig med en ujevn flate som resultat. Dette betyr mer pussing senere. Det tar adskillig mindre tid å pusse ned to tynne lag enn ett tykt.

TREDJE OG FJERDE STRØK MED EPOXY BESKYTTER GLASSFIBERDUKEN

- ◆ Det viktigste formålet med tredje og fjerde strøk, er å bygge opp et tilstrekkelig tykt sjikt med epoxy slik at man får en effektiv sperre mot fukt. Samtidig gir epoxyen et glatt og jevnt underlag for avsluttende overflatebehandling.

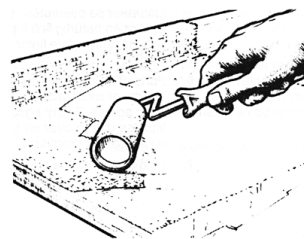

Flere tynne strøk med West System epoxy gir en jevn og glatt overflate

- ◆ Etter det tredje strøket med epoxy kan normalt flaten pusses glatt og jevn uten at vevingen i glassfiberduken tar skade.
- ◆ De siste strøkene er enkle og lette å legge på - bare stryk epoxyen utover. Hvis tekturen i duken er fylt opp med epoxy, kan du nå bruke en rulle til å legge de resterende lagene med epoxy. Det aller viktigste er å ikke legge for tykt på, og at du stadig holder øye med drypp og sig. Bruk fordriveren.



HVOR MANGE STRØK EPOXY SKAL MAN LEGGE?

- ◆ Antall strøk er avhengig av hvor glatt overflaten er og hvor mye pussing som er nødvendig. Målet må være å ende opp med minst tre strøk etter at overflaten er pusset perfekt glatt med sandpapir nr 240. Vanligvis er det tilstrekkelig med totalt fem-seks strøk hvis du ikke har pusset for mye mellom sjiktene.

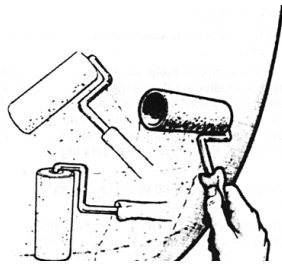


Fig: Bruk en tynn skumrulle (art.nr. 800B) og legg jevne strøk med epoxy.


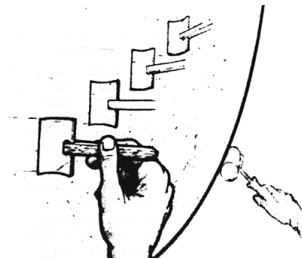


Fig: Stryk lett over epoxyen med en skumfordriver (som du har laget av en skumrull, art.nr. 800B) for å fjerne luftbobler og uregelmessigheter etter rullen.

FJERNING AV GLASSFIBERDUK I YTTERKANTENE

- ◆ Etter at man har påført tilstrekkelig mange lag med epoxy, er det på tide å ta en kikk på overskuddet av glassfiberduk i ytterkantene av flaten.
- ◆ Ikke skjær av eller kutt i glassfiberduken før epoxyen er blitt litt stiv (ikke hard). Dra en skarp kniv langs kanten og fjern overskuddet.
- ◆ Når du senere skal etterbehandle båten, må du i starten være litt forsiktig med hendene. Før epoxyen er slipt og pusset, kan nemlig kantene på glassfiberduken være skarpe.

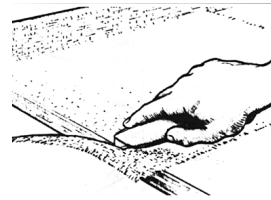

Bruk en skarp kniv til å fjerne overskuddet av glassfiberduken

EPIFANES

LAKK- OG MALINGPRODUKTER

LAKKERING MED TO-KOMPONENT POLYURETANE LAKK

Selv om epoxy er svært slitesterk, og så godt som ugjennomtrengelig for vann, må alle epoxybelagte overflater beskyttes mot sollys/ultrafiolett stråling.

Vi anbefaler at det legges på minst tre toppstrøk (helst flere) med to-komponent polyuretanelakk/maling.

EPIFANES TO-KOMPONENT POLYURETANE LAKK

Ved å bruke EPIFANES to-komponent polyuretane lakk vil du få en perfekt overflate. Denne lakken gir en svært pen «finish» og en maksimal slitestyrke.



EPIFANES to-komponent polyuretane lakk inneholder et godt U.V. filter, og lakken binder godt til underlaget. Konsistensen gjør at den er lett å påføre underlaget med både pensel, rulle eller sprøyte.

NB!

DEN BESTE TEMPERATUREN Å LEGGE TO-KOMPONENT LAKK OG MALING ER CA 14-16° C. DET ER SVÆRT VIKTIG Å RENGJØRE UNDERLAGET MED EN GOD RENSEVÆSKE FØR PÅFØRING AV LAKKEN/MALIGEN.

FRAMGANGSMÅTE:

KLARGJØRING AV OVERFLATEN

Sluttresultatet for ethvert maling/lakkeringsarbeide er helt avhengig av beskaffenheten på underlaget og forholdene arbeidet foregår under. Flaten må derfor være pusset, rengjort og helt tørr før du begynner påføringen av lakk eller maling.

1 Siste lag med epoxy skal være helt gjennomherdet. Vi anbefaler at man venter en uke etter at siste lag med epoxy er påført før man begynner påføringen av lakk eller maling. Har man tid og tålmodighet, anbefaler vi allikevel at epoxyen får herde i 7-14 dager.

2 Vask overflaten med mildt salmiakkvann og skrubbe eller vaskefille. Det beste resultatet får man ved å bruke «Mirlon» matte-ark (art.nr. ON-320 eller ON-360). Skyll med rent vann.

3 La flaten bli helt tørr.

4 Puss flaten helt glatt. Mengde pussearbeid er avhengig av hvor glatt flaten ble etter siste epoxystrøk, og om den skal males eller lakkes. Har flaten mye "sig"

og ujevnheter, kan du fjerne det verste med sandpapir nr 80. Avslutt med sandpapir nr. 120-280. Puss flaten til denne synes glatt og jevn og til du er absolutt fornøyd. Husk, man skal ikke bruke for fint sandpapir, da dette reduserer lakkens evne til å feste/binde seg til epoxy-flaten.

5 Vask deretter med vann, og tørk med rene papirhåndklær eller filler. Enkelte foretrekker våtsliping for å unngå pussestøv.

6 I enkelte tilfeller kan det være en fordel at du prøvelakkerer/maler et panel for å kontrollere at grunnarbeidet er godt nok.



SLIK BRUKER DU EPIFANES TO-KOMPONENT POLYURETANELAKK

Blandeforholdet til denne lakken er to vektdele av basen (komponent A) og en vektdele av herder (komponent B). Brukstiden etter blanding er tre til fire timer ved 20°C. Ved påføring bør temperaturen ligge mellom 14° og 20°C. Den beste temperaturen å legge to-komponent lakk og maling er ca 14-16°C. Det er svært viktig å rengjøre underlaget med en god rensesvæske før påføring av lakken/maligen. Ved 18°C. kan nytt strøk påføres etter 24 timer. Sliping mellom strøkene er ikke nødvendig dersom intervallet for påføring ikke overstiger 48 timer.

SLIK GJØR DU:

1 Bland de to komponentene nøye sammen, men rør forsiktig slik at du ikke «pisker» luft inn i lakken. Hvis du skal tilsette tynner i lakken, ikke gjør dette før de to lakk/malingkomponentene er godt blandet. La blandingen stå i 20-30 minutter før den brukes.

2 Bland 0-5 % tynner i lakken. Å blande tynner i maling eller lakk som i utgangspunktet er så tynn virker kanskje merkelig. Dette gjør man for at lakken skal inneholde mer væske som kan fordampe under herding. Ved tilsetning av tynner vil herdetiden øke, man får lengere brukstid og lakken vil rekke å flyte bedre ut før den herder. Tilsetning av tynner er særlig viktig hvis man lakker/maler i høye temperaturer eller det er mye vind. Ved lakking i høye temperaturer (eks. i direkte sollys), kan løsemidlene i lakken fordampe fort og før lakken har fått «satt seg». Da kan det oppstå luftbobler (hulrom/kratere) på overflaten. En slik overflate vil ikke bli pen å se på, men verre, den vil heller ikke være ordentlig vanntett.


3 Velg det best egnede påføringsredskapet. Hvis du velger en rulle, fordeler du lakk/maling på denne ved å rulle den noen ganger fram og tilbake i rullebrettet. Når rullen (art.nr.800/800A/800B/800C) er helt ny og «fersk», er faren for at rullen kan etterlate seg luftbobler på overflaten stor. Dette er et problem som er vanskelig å unngå, men for å forminske problemet kan man gjøre følgende: Væt ut rullen godt med lakk/maling i rullebrettet. Heng deretter opp rullen på et egnet sted og la den «hvile» noen minutter. Påfør så fersk lakk/maling på rullen, og rull dette ut på den aktuelle flaten.



Dra fordriveren over flaten med lange og lette bevegelser.

4 Rull/stryk på lakken på et felt på ca. 50 x 50 cm. Fordel lakken så jevnt du kan utover, uten å lage «dammer» eller «kanter». Disse kan lett oppstå hvis man trykker rullen for hardt ned mot underlaget. Tykkelsen av det påførte lakklaget skal være likt over hele flaten.

5 Nå tar du skumfordriveren (art.nr. 44) og drar denne lett over den nylakkerte flaten med lange bevegelser. Poenget er at fordriveren skal punktere eventuelle luftbobler, suge opp overskytende lakk og forhindre sig og fordele lakken fint utover. Plasser fordriveren ned på et felt som ikke er påført lakk, og stryk denne i retning av området som er påført lakk. På denne måten lager ikke fordriveren avtrykk i lakken.

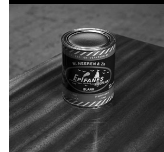

Prøv deg fram, og finn akkurat riktig trykk på fordriveren slik at denne ikke etterlater striper og «rugler». Ideelt sett skal fordriveren være så tørr som mulig. Fordriveren tåler ikke for mye av løsemidlene som man finner i to-komponente lakker/malinger. Blir den for «våt», kan den bli «slapp» og miste sin effekt. Fordriveren bør i såfall skiftes ut.

6 Fortsett som beskrevet over til hele flaten er dekket med lakk/maling.



Det å kombinere skumrull (art. nr 800C) og fordriver (art. nr. 44) fungerer meget bra når man skal lakkere med to-komponent polyuretane lakk.

HVOR MANGE STRØK SKAL MAN LEGGE?

Hvis du skal påføre klar to-komponent polyuretane lakk på en epoxybelagt flate, bør du minst legge 3 strøk, men jo flere du legger, jo bedre er det.

Hvis du legger maling, vil ofte 2-3 strøk være tilstrekkelig.

VEDLIKEHOLD AV ET EKSISTERENDE TO-KOMPONENT LAKK/MALING-SYSTEM

- ◆ Hvis tidligere lakk er intakt men har mistet noe av glansen, kan det være nok å legge på et eller flere nye strøk med EPIFANES to-komponent polyuretanelakk lakk.
- ◆ EPIFANES to-komponent polyuretanelakk kan legges som topplag på nesten hvilket som helst tidligere to-komponent lakk- eller epoxy-system. Den eneste forutsetningen er at flaten først rengjøres, pusses og avfettes. Er en tidligere lakkert flate i dårlig forfatning, må den skrapes/pusses helt ned, og deretter bli rengjort og avfettet før det legges på et nytt strøk lakk/maling.

- ◆ Hvis ønskelig, kan du i stedet for de to siste strøkene EPIFANES to-komponent polyuretanelakk, bruke to eller flere lag med en-komponent EPIFANES klar blanklakk eller EPIFANES en-komponent maling.
- ◆ For at du skal oppnå maksimal bindeevne mellom de to lakktypene, skal siste lag med polyuretanelakk tørrpusses med sandpapir nr 220-240.
- ◆ La det gå 24 timer mellom hvert lag en-komponent klar lakk (maling), og puss mellom hvert lag med papir nr. 240-320 (våt el. tørrpussing) eller finere. En-komponent lakk er å foretrekke hvis du ønsker et mer elastisk topplag.

For mer informasjon og generelle råd om lakk, maling, metoder og påføringsutstyr, se egen brosjyre om Epifanes lakk og malingprodukter.



REPARASJON AV PLASTBÅTER MED WEST SYSTEM EPOXY PRODUKTER

DETTE BØR DU VITE

Å eie en båt betyr for de fleste en stor kostnad. Før eller senere vil det dessverre alltid oppstå endel vedlikeholdsbehov, også på en plastbåt. For mange kan de ulike vedlikeholdsproblemene som kommer virke litt skremmende og uoverkommelige. Uansett, du er nødt til å foreta deg noe. Dersom du velger riktige materialer og teknikker når du skal foreta en reparasjon, stor eller liten, er det hele ofte svært enkelt.

Å reparere hull, sprekker og skader som oppstår i en plastbåt er viktig. Flere og flere oppdager også blemmedannelser (plastpest) i gelcoaten på båten din. Plastpest er et alvorlig problem man er nødt til å ta på alvor. Man regner med at 6 av 10 plastbåter vil utvikle plastpest i

løpet av sin levetid. Lar man blemmedannelser i gelcoaten få utvikle seg, kan dette føre til delaminering i skroget.

Denne brosjyren gir en kortfattet innføring i hvordan man reparerer båter som er angrepet av plastpest og hvordan man forebygger nye eller reparerte skrog mot blemmedannelser.

Heftet gir også råd om hvordan man fester og reparerer løse beslag og annet utstyr. WEST SYSTEM epoxy er svært godt egnet som festemiddel ved legging av dekk, dørk og sittebenker på plastbåter. WEST SYSTEM epoxy brukes i disse tilfeller også til nating mellom teakstavene.

HVA ER OSMOSE (PLASTPEST)?

Osmose (plastpest) oppstår som et resultat av at vann trenger gjennom gelcoaten og inn i selve laminatet. Dette vannet blander seg med kjemikalierester som ligger igjen i laminatet fra herdeprosessen og får derved større tetthet enn sjøvannet på utsiden av skroget. Dette gjør at vannmolekyler trenger gjennom gelcoaten og inn for å prøve å utjevne forskjellen i tetthet. Det oppstår en

trykkforskjell, og fordi vann ikke lar seg komprimere, presses det ut og det danner seg blemmer på utsiden av skroget.

Hvis du ønsker mer informasjon om forbyggelse og reparasjon av plastpest, anbefaler vi deg å ta kontakt med vår tekniske avdeling. Se også egen brosjyre «Forebyggelse og reparasjon av plastpest med West System».

HVORFOR BRUKE WEST SYSTEM EPOXY TIL REPARASJON AV PLASTPEST, OG TIL BESKYTTELSE MOT VANNINNTRENGNING?

Gjennom utstrakt forskning har vår «moder» bedrift, Gougeon Brothers i USA i løpet av de siste 40 årene utviklet en av de mest effektive fuktighetssperrene som finnes. Trolig finnes det ingen bedre fuktighetssperre enn WEST SYSTEM epoxy på markedet i dag.

Ut fra avanserte laboratorieundersøkelser og praktisk erfaring vet vi at fem til seks lag med WEST SYSTEM epoxy reduserer vanngjennomtrengningen med inntil 100%!


West System epoxy har i lang tid og med stor suksess i hele verden blitt benyttet til behandling og forebyggelse av plastpest. Våre produkter og anbefalinger er basert på 40 års erfaring og forskning for å komme fram til den aller beste kvaliteten på selve produktene og de beste framgangsmetodene for bruken av disse.

West System epoxy har enestående motstandsevne mot fukt og er dermed et svært effektivt middel mot vanninntrengning i glassfiberskrog.



REPARASJON AV BLEMMER I GELCOATEN (PLASTPEST)

1 Blemmene bores ut. Dersom det er store områder med blemmer kan det være nødvendig å slipe, sandblåse eller høvle vekk hele gelcoatlaget. Hele undervannskroget må mattslipes og alt bunnstoff må fjernes.

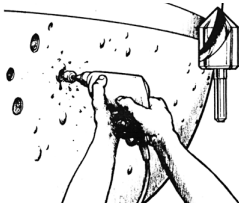

2 Spyl undervannskroget med rent vann (helst under trykk). Varmluft eller vifteovn kan eventuelt brukes for å få en raskere uttørring. For å unngå regnvann bør området dekket godt til med vanntett presenning eller plastfolie.




3 En hinne av salt og kjemikalierester kan bli liggende igjen på overflaten når væsken i laminatet fordamper. Dette kan hindre at kroget tørker ordentlig. Det anbefales derfor å vaske kroget regelmessig med ferskvann under "uttørkningsprosessen". – Etter vasken tørker man med en ren klut. Slip deretter kroget nok en gang for å oppnå en ren overflate.



NB!

Dette heftet gir en enkel og kortfattet beskrivelse av reparasjon og forebygging av plastpest. Dersom du oppdager plastpest på din båt, ta kontakt med teknisk avdeling hos West System Norge AS eller les vårt spesialhefte om dette temaet. Se også håndbøkene «Reparasjon og vedlikehold av plastbåter», «Gelcoat Blisters: Diagnosis, repair & prevention» eller se vår video.

4 Påfør et lag med uførtykket WEST SYSTEM epoxy med en skumgummirulle (art. 800). Vær nøye og påse at det trenger epoxy inn i alle sprekker og ujevnheter.

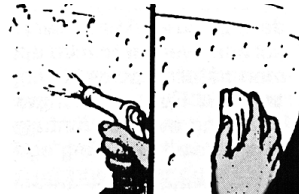

5 Innen 6–8 timer etter at du har lagt på det første laget med epoxy fortsetter du. Nå lager du en sparkelblanding ved å blande inn "Low Density" (art. 407 eller 409) fyllstoff, og påfører denne på kroget for å fylle ut ujevnheter etter blemmene.



6 La dette herde i 24 timer før du sliper med sandpapir nr. 80. Punkt 5 og 6 gjentas om nødvendig til man har fått en helt jevn overflate.

7 For det videre arbeidet, følg instruksjonene i punkt 3 og 4 i beskrivelsen: "Beskyttelse av nye eller reparerte skrog", se neste side.




SPECIALHØVEL FOR FJERNING AV GELCOAT

West System Norge AS leier ut spesialhøvel for fjerning av gelcoat. Ved hjelp av denne høvelen sikrer man en effektiv, enkel, økonomisk og miljøvennlig måte å fjerne gelcoat på.




BESKYTTELSE AV NYE ELLER REPARERTE SKROG

1 Dersom bunnen ennå er ubehandlet (nye båter), vask overflaten med en silikonfjerner eller en oppløsning som fjerner rester av slippmiddel som sitter igjen fra støpeformen. Er bunnen malt må malingen fjernes.

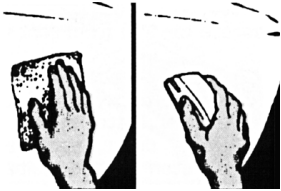

2 Slip undervannsskroget med sandpapir nr. 80 til overflaten er helt matt uten blanke partier. Maskér fribordet ved vannlinjen med maskeringstape.

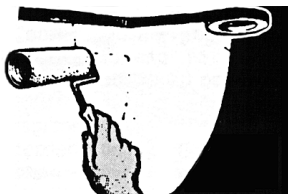


3 Bruk skumgummiruller (art. 800) til å legge på minimum 3 strøk med WEST SYSTEM epoxy. For maksimal fuktighetsbeskyttelse anbefaler vi 5–6 strøk. For å oppnå best mulig resultat bør luftfuktigheten være

40–60 % og temperaturen rundt 20°C ved pålegging. Det første strøket skal være uførtykket epoxy (standardblanding 105/205). I de etterfølgende strøkene skal epoxyen iblandes 25 % fuktsperrpulver (art. 422). Dette er en aluminiumsbasert beskyttelsestilsetning som gjør epoxyen enda mer effektiv som fuktighetssperre. Alle lagene må påføres samme dag hvis man skal unngå vask og sliping mellom strøkene. Påfør neste lag så snart forrige lag har fått en svakt klebrig overflate. Dersom du lar epoxyen herde over natten mellom lagene, må du vaske overflaten og mattslipe før du kan legge på flere strøk. WEST SYSTEM epoxy må ikke fortynnes da dette vil gjøre epoxyen mindre vanttett.




4 Slip overflaten matt med nr. 220 sandpapir før påføring av bunnstoff. Følg fabrikantens anvisning for endelig grunnarbeid og påføring.

REPARASJON AV MINDRE SPREKKER OG HULL

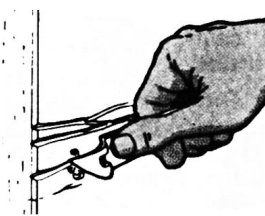


1 Fjern løst eller skadd materiale. Utvid sprekken med et skarpt V-formet verktøy. Tørk det skadete området om nødvendig. Jevn kantene med nr. 100 sandpapir.

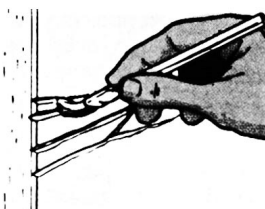


2 Påfør nok epoxyblanding til å væte sprekken godt.

3 Bland inn fyllstoff "Silica" (art. 406) i resten av epoxyblandingen til blandingen ikke siger. Fyll de allerede vætete sprekken.

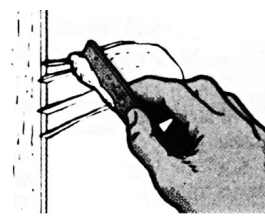

4 La det hele herde i ca. 24 timer ved 21° C.

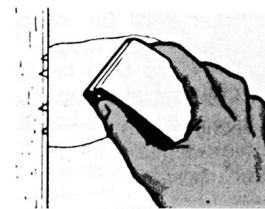

5 Slip jevnt før lakkering. Bruk nr. 80 sandpapir for å jevne ut eventuelle store ujevnheter. Vannslip med nr. 220 sandpapir. For finere finish fortsett med gradvis finere papir til nr. 400. Epifanes to-komponent, polyuretan lakkmalning gir god beskyttelse mot ultrafiolett stråling og perfekt sluttfinish. Følg fabrikantens anvisninger for endelig grunnarbeid og påføring.



REPARASJON AV STØRRE HULL


- 1** Slip innsiden av hullet slik at kanten blir jevn og rund.
- 2** Skrålslip kanten 1:12 i forhold til laminatets tykkelse.
- 3** Klipp ut/tilpass biter med glassfiberduk i forhold til omfanget på hullet. Antall lapper med glassfiberduk beregnes i forhold til tykkelsen på skroget. West System Norge AS leverer den type glassfiberduk som passer best til det aktuelle formål.
- 4** Legg lappene med glassfiberduk oppå hverandre. De skal nå være gjennomtrukket med epoxy. Begynn med den største biten (se fig), fortsett så med mindre og mindre biter.

- 5** Etter at alle glassfiberlappene er lagt oppå hverandre, plasseres de inn i det skrålslipte hullet.

- 6** La epoxyen herde.
Slip så overflaten slik at den blir jevn med skroget.


- 7** Påfør et strøk med klar epoxy.

- 8** Til slutt overflatebehandles området med maling eller lakk etter eget ønske.

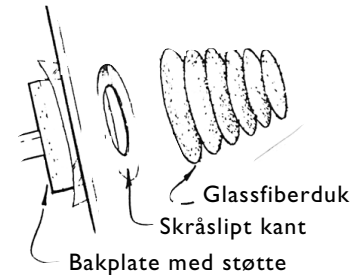


REPARASJON AV LØSE BESLAG, LØST UTSTYR OG FESTING AV NYTT

- 1** Fjern eksisterende beslag.

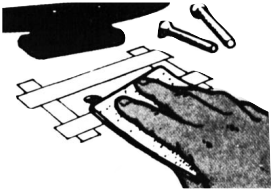


- 2** Rens beslaget, underlaget og skruerhullene for skitt, gammel tetningsmasse og lignende. Bor overdimensjonerte hull for å oppnå rene flater i underlaget og større limflate.

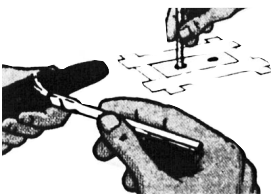


- 3** Plasser beslaget i riktig posisjon og tegn av omrisset med en blyant. Fjern beslaget og maskér med tape.

- 4** Slip underlaget grundig.

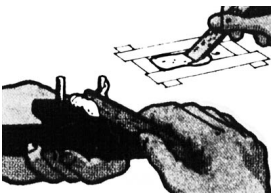

- 5** Påfør både underlaget og beslagets underside epoxy-blanding. Bruk en piperenser vættest med epoxy i skruerhullene.


- 6** Slip de epoxyvætede flatene på beslagene med nr. 50 sandpapir

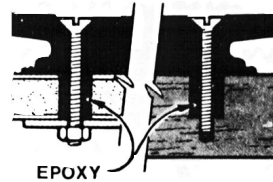

- 7** Bland inn fyllstoff "Silica" (art. 406) i resten av blandingen til den blir som majones. Påfør flatene, skruerhullene og gjengene rikelig. Bruk en engangssprøyte i hullene om nødvendig.

- 8** Plasser beslaget og trekk til skruene slik at litt av epoxyen tyter ut. Ikke trekk til for hardt.

- 9** Fjern overskytende epoxy med en blandepinne. Fjern maskeringstapen.

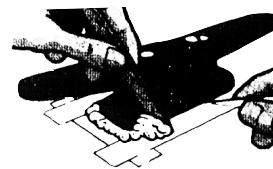


- 10** La epoxyen herde i 24 timer ved 21 °C før beslaget belastes.



REPARASJON AV DELAMINERTE «SANDWICH» KONSTRUKSJONER

1 Bestem omfanget av delamineringen. Hvis huden kjennes myk ut når man trykker på den, for så å stoppe mot kjernematerialet, indikerer det delaminering med avstand mellom hud og kjernemateriale.

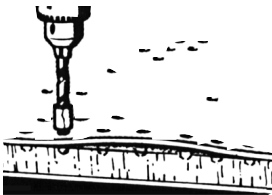

2 Kjernematerialet må tørke grundig før liming. Bor 6 mm hull 25 mm fra hverandre over hele det delaminerte området, og ca. 75 mm utover dette. Bor gjennom huden og ca. 1/3 ned i kjernematerialet. En stopper på boret er en god hjelp.


For å spare tid i tørkingen av kjernematerialet kan en hårtørker eller lignende brukes. Pass på så huden ikke blir skadet av for sterk varme. Bor ut litt av kjernematerialet for å kontrollere at det er tørt.




3 Bland epoxyen med fyllstoff "Silica" (art. 406) til ketchup konsistens. Fyll en engangssprøyte og trim toppen til ønsket åpning.

4 Fyll alle hullene med den fortykkede blandingen. Trykk på huden flere ganger for å spre epoxyen utover mellom huden og kjernematerialet.

5 Når blandingen er klemt ut i alle hulrom, presses huden mot kjernematerialet ved hjelp av vekter eller på annen måte. En plastfolie mellom vektene og huden hindrer uønsket fastliming.

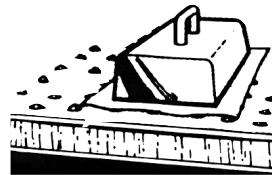

6 Etter at epoxyen har fullherdet slipes overflaten slett med nr. 80 sandpapir. Lave områder kan nå fylles med epoxy blandet med "Microlight" (art. 410 eller 409) til majonesaktig konsistens. Slip etter herding og pensle overflaten med ufertykket epoxy.

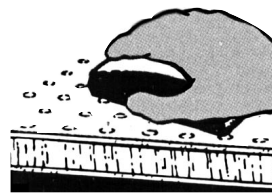


7 Vannslip med nr. 220 papir. Avslutt med Epifanes to-komponent polyuretan lakkmalning. Følg fabrikantens anvisninger for endelig grunnarbeid og påføring.



REPARASJON AV MINDRE KJØLSKADER – SPARKLING OG LIMING PÅ METALL


1 Sørg for god tilgang til det skadede området på kjølen når båten slippsettes.

2 Tørk det skadede området grundig. En moderat varme-kilde anbefales for å tørke området raskere.

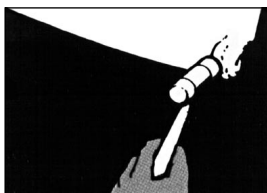

3 Fjern løs sparkel og blybiter. Bruk en stålbørste for å få fram rent metall. Bruk støvmaske.

4 På blykjølen er det vanlig at blyet buler ut på hver side av skaden. Slå så mye som mulig av blyet tilbake på plass med en hammer.

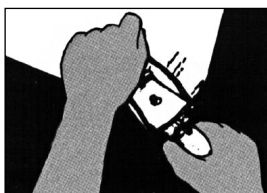

5 Smør det som måtte være igjen av bulen inn med vaselin og høvle eller file jevnt med resten av kjølen. Etter at alle ujevnheter er glattet, vaskes hele området med avfetningsvæske. La overflaten tørke helt. Bruk en stålbørste for å få frem rent bly.

6 Pensle skaden med uførtykket epoxy. For å oppnå maksimum feste, børst umiddelbart den epoxyvætede metallflaten med en stålbørste.



7 Bland resten av epoxyen med fyllstoffet «Collidal Silica» (art. 406) til peanøttsmør-konsistens og fyll skaden.

8 Når den nødvendige oppbyggingen har herdet helt, kan du pusse med sandpapir nr. 50. Eventuelle ujevnheter kan nå sparkles opp med en blanding av epoxy og "Microlight" (art. 410 eller 409).



9 Slip etter herding og pensle med uførtykket epoxy. Endelig sliping og påføring av bunnstoff kan gjøres etter 24 timer.



LEGGING AV DEKK MED WEST SYSTEM EPOXY

Legging av dekk med West System epoxy kan med fordel benyttes på både tre og plastbåter. West System epoxy limer like godt til glassfiber som til tre.

Å legge et dekk etter «West»-metoden innebærer at man både limer dekkstavene til underlaget og fyller natene med West System epoxy. På denne måten vil man få et dekk som er lett, 100 % vanntett, stabilt, slitesterkt og som krever lite vedlikehold. Man unngår nater som slipper fra treverket, ubehagelige lekkasjer og stadige utbedringsarbeider. Et dekk lagt på denne måten vil holde i mange år. Arbeidet er enkelt å utføre og besparende med tanke på forbruk av materialer.

Vi får ofte tilbakemeldinger fra fornøyde kunder som uttrykker sin begeistring over å endelig ha fått et dekk som «holder mål», og hvor lett de egentlig syntes det var å legge dekket.

Før du skal gå i gang med å legge et dekk med West System epoxy, anbefaler vi deg å ta kontakt med West System Norge AS. Våre tekniske medarbeidere vil gi deg verdifulle råd om hvordan du skal utføre arbeidet, hvilke produkter du bør velge og hva dekket vil koste deg.

West System Norge AS har nå gjort det ekstra enkelt å legge teakdekk: Vi leverer ferdig skåret teakstav med natespor. Dette forenkler arbeidet betraktelig, og det å legge dekk er ikke lenger bare forbeholdt de profesjonelle.

BEHANDLING AV OVERFLATEN DER DEKKSTAVER OG ANDRE DEKKSELEMENTER SKAL LIMES FAST

PÅ PLASTUNDERLAG:

- ◆ Vask først plasten med avfetningsvæske for å fjerne rester av voks og annet smuss.
- ◆ For å unngå riper og sår på de områdene som ikke skal dekkes med treverk bør man maskere det tilstøtende området med tape eller plast.
- ◆ Slip deretter overflaten med sandpapir nr. 50 og vær spesielt nøye der det er mønster i dekket. Det er ikke nødvendig å slippe bort hele mønsteret, men fordypninger i overflaten må også slipes for å oppnå en optimal binding.
- ◆ Når overflaten oppnår en jevn matt farge er den vanligvis tilstrekkelig slipt. Hele flaten og tilstøtende områder må deretter gjøres grundig rene for støv og smuss.

PÅ TREUNDERLAG:

Det beste underlaget for et tredekk er tørt og ren kryssfiner som er limt til underlaget (dette kan også gjøres på plastbåter før man legger dekkstavene). Hvis man fjerner det gamle dekket på trebåter og erstatter det med kryssfiner, bør denne limes til dekkbjelker, kraveller og øverste bordgang.

- ◆ Før man fester kryssfineren til underlaget bør den behandles med West System epoxy på over og undersiden.
- ◆ Hvis kryssfineren synes innvendig i båten, kan du også benytte en god klarlakk for å skape en fuktighetsperre. Dette kan gjøres før fineren festes mot dekkbjelkene (husk, dekket vil alltid bli utsatt for fukt fra innersiden av båten).
- ◆ Påfør rikelig med epoxy på alle endestykker av kryssfinerplatene.
- ◆ Sørg for at skjøtene blir helt tette der du skjøter kryssfiner. Dette kan gjøres ved å frese inn et stykke treverk over skjøten og lime med West System epoxy. Man kan også lime to tynnere lag med kryssfiner oppå hverandre og plassere skjøtene på forskjellige steder. Er det mye spring i dekket, anbefales denne metoden.
- ◆ Påfør kryssfineren et strøk West System epoxy (standardblandingen 105/205 eller 206) og la epoxyen herde.
- ◆ Vask med midt salmiakkvann og mattslip. Bruk gjerne Mirlon matteklut, art. nr. ON-320
- ◆ Gjør deretter hele flaten og tilstøtende områder grundig rene for støv.



FRAMGANGSMÅTE FOR Å FESTE DEKKSTAVENE TIL UNDERLAGET

Før vi går inn på selve limprosessen, er det viktig å merke seg hva slags teknikker og festemidler man kan nyttiggjøre seg av mens epoxylimet herder.

PÅ PLASTUNDERLAG:

For å holde dekkbordene på plass og samtidig få jevn avstand mellom bordene før limet herder er det hensiktsmessig å bruke skruer som plasseres i spalten mellom dekkstavene. Stavene presses ned mot underlaget og holdes på plass med skruer med store skiver (sikrer større pressflate) som settes mellom stavene med 20 cm avstand. Skruene (eks. 4,2 mm karosseri skruer) vil klemme dekkstavene ned mot det gamle dekket/underlaget, og samtidig virke som avstandsklosser

for stavene. Skruene og skivene kan settes inn med slippvoks eller olje slik at de blir lettere å fjerne når epoxyen har herdet. Legg gjerne plast under skivene for å oppnå samme effekt.

Istedenfor skruer kan man også benytte blyvekter. Dette betinger at vektene er tunge nok til å holde dekkstavene på plass inntil limet har herdet.

PÅ TREUNDERLAG:

Her kan man benytte samme metode som beskrevet ovenfor, men med kryssfiner som underlag kan man også feste dekket med stifter.

plastrips som underlag for stiften (se fig. neste side). Det finnes også kraftig armert tape som kan benyttes til dette arbeidet.

Stifting

Stift dekkstavene fast med kramper. Disse fjernes etter at epoxyen har herdet. For å unngå at stiftene setter spor i dekkstavene, og skal være enkle å fjerne, kan man bruke tynn finer (1-2 mm) eller

Bruker man bronsestift sliper man ganske enkelt av tverrstiften når man sliper dekket istedet for å fjerne dem. Bronsestiften antar samme farge som teaken, og blir usynlig.

TILPASNING AV DOLLBORD, MIDTFISK OG INNRAMMINGER

Vi anbefaler å lage maler av dollbord, midtfisk og innramminger i papp eller billig kryssfiner. Overfør malene til det trevirket du skal benytte.

- ◆ Plasser de ferdige utskårede delene på dekket.
- ◆ Merk også de enkelte dekkstavene.
- ◆ Merk av området der de skal ligge.
- ◆ Fest dollbord, midtfisk og alle innrammingene midlertidig.

West System Norge AS leverer ferdig skåret teakstav med natespor (fals).

Vi leverer dekkstav i mange dimensjoner og etter kundens ønsker, også brede emner for dollbord, midtfisk etc. Kun beste kvalitet teak. Ta kontakt med vår tekniske avdeling for råd og veiledning.

LIMING AV DEKKSELEMENTENE TIL UNDERLAGET

Etter at du har planlagt nøye hvordan dekket skal se ut, du har slipt og vasket underlaget, tilpasset dekkstavene og merket av hvor de skal plasseres, er det klart for å starte selve limarbeidet.

FRAMGANGSMÅTE:

1 Påfør West System epoxy (standardblandingen 105/205 eller 206) på den delen/delene som skal limes. Det samme gjøres på underlaget. Bruk rulle eller pensel. Dette kalles å utvæte treverket. Epoxyen trenger nå inn i trefibrene og eliminerer derved uttørring av selve limfugen.

2 Ikke påfør epoxy på et større område enn det du rekker å bearbeide før epoxyen begynner å herde. Begynn med et lite område og prøv deg frem.


3 Tilsett fyllstoffet 403 Microfiber til standardblandingen. Epoxylimet vil nå bli tykkere. Beregn mengden av fyllstoff slik at epoxylimet får en konsistens tilsvarende ketchup eller majones.

Tilsett deretter 423 grafittpulver (10-15 % etter volum til standardblandingen) eller West System 502 svart fargepigment (ca. 5% etter volum). Disse vil farge epoxyblandingen svart og dessuten beskytte epoxyen mot ultra-violette stråler. Husk, grafittpulver benyttes kun til teak.


4 Påfør blandingen på underlaget (dekket). Det må legges på så mye at ujevnheter i underlaget blir fylt, og at blandingen tyter opp mellom delene som limes ned. Dersom man ønsker en tykkere konsistens på limet kan epoxyblandingen eventuelt fortykkes med 406 Colloidal Silica. Selv om limet «tyter» opp mellom dekkstavene må du alltid etternate.



Planlegg nøye hvordan dekket skal se ut. Merk hvilke staver som skal ligge hvor.

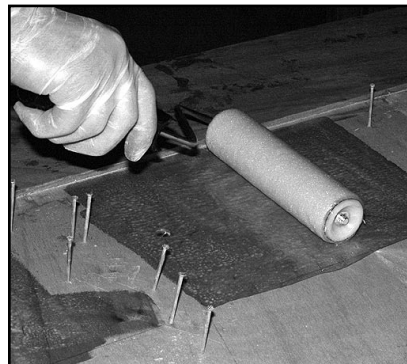


Påfør West System epoxylim på dekkstavene og underlaget for disse.

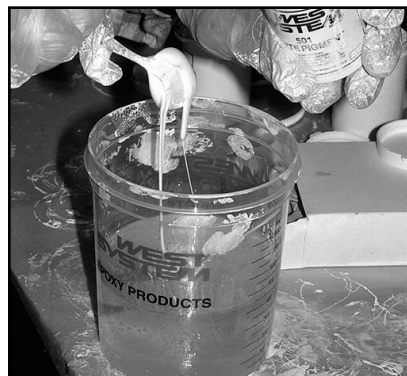

Tilsett ønsket fargetilsetting eller grafittpulver (kun til teak) sammen med epoxylimet.



5 Legg de ferdig tilpassede delene på sine riktige plasser og fest dem som anvist med skruer eller stifter. Begynn alltid med dollbord, karmen og midtfisk. Før epoxyen har begynt å herde fjernes all overflødig epoxy med en sparkel. Ikke vent for lenge da det er umulig å fjerne fullherdet West System epoxy uten å skade dekk og underlag. Det er viktig at den kanten på dollbord, midtfisk og innramminger som dekkstavene skal tilpasses mot er rene og uten epoxy. Dette gjør det enklere å tilpasse dekkstavene senere.

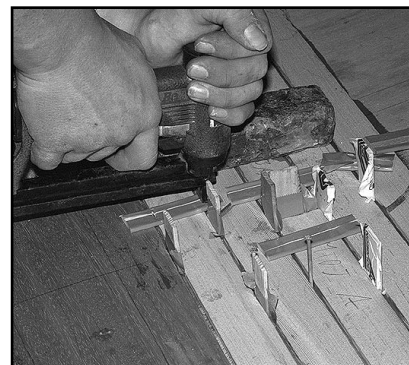

Trestavene legges på plass med avstandsklosser, og holdes nede mot underlaget ved hjelp av skruer med store skiver eller stift. Lodd kan også brukes.

Når dollbord, midtfisk og karmen er festet, er det klart for legging av dekkstavene.

Framgangsmåte:

6 Bland og påfør West System epoxy som tidligere forklart. Legg den første dekkstaven på plass.

Fortsett med å legge ned de stavene som på

7 forhånd er utvættet med epoxy. Vær nøye med å legge riktig stav på riktig plass.

Stavene presses ned mot underlaget og holdes på plass med skruer med store skiver som tidligere beskrevet.

Legg ned resten av dekket etter den samme

8 framgangsmåten med å legge 3-4 stav om gangen. Hvis du bruker stift for å holde dekket på plass er det en fordel å tilpasse og lime mindre områder av gangen.

Hvis du ikke bruker dekkstav med natespor, bruk trepinner med tykkelse på for eksempel 4 mm for å få lik avstand mellom stavene. Husk å fjerne disse før epoxyen har herdet.

Når epoxyen har herdet, er det klart for etter-

9 nating.



Bruk av trepinner for å sikre riktig avstand mellom dekkstavene. Disse trepinnene er ikke nødvendig å bruke når man benytter dekkstav med ferdigskåret natespor.

West System Norge AS leverer kryssfiner til maritimt bruk. Disse platene anbefales for legging av dekk.



ETTERNATING

Før man løsner skruene bør epoxyen ha herdet 8-24 timer, avhengig av temperaturen. Venter man lenger, kan det bli vanskelig å få skruene løs. Skulle skruene allikevel sitte fast, kan man varme dem med en loddebolt og skru dem ut.

Når teakdekket er limt på plass, er det klart for etterfylling av epoxy mellom dekkbordene i natet og i eventuelle skruehull etc. Går hullene helt gjennom underlaget (sandwich dekk) må du legge en tapebit på undersiden slik at blandingen ikke renner gjennom.



Mellomrommene mellom trestavene fylles med West System epoxy, bruk sprøyte, sparkel eller blandebeholder med «tut». West System Norge leverer tompatrøner med stempel og spiss.

Bland en passende mengde med Resin/Herder blanding og tilsett grafittpulver eller fargepigment. Vi anbefaler at man tilsetter litt 406 Colloidal Silica for å få litt tykkelse på epoxyblandingen. Bruk en melsikt til å sikte 406 Colloidal Silica slik at du unngår hvite klumper i epoxyblandingen som skal brukes til natingen. Fyll denne blandingen i engangs-sprøyter (art.807) og etterfyll eventuelle hulrom. Du kan også helle direkte fra et beger med en «tut» (se fig.).

Når du blander West System epoxy kan det oppstå luft i limblandingen. Det er derfor viktig at epoxyen fyller natet helt opp til over kanten slik at eventuelle luftbobler som måtte oppstå punkteres over høyden på selv natet. Etter at epoxyen har herdet noe, drar man en tynn ståltråd gjennom toppen av natet. På denne måten punkterer man eventuelle luftbobler.

Hule nat vil samle vann og smuss, og skjemmer utseende på natet.

Hvis du har festet dekkstavene med stift, og du ønsker å fjerne disse, kan du nå fylle de små hullene ved å sparkle med epoxy. Du kan også lukke dem ved å fukte dekket med en svamp.

Noen ønsker å proppe dekket (bore hull og lime inn treplugger) for at det skal se ut som et tradisjonelt lagt dekk. Skal du gjøre dette må du merke av på dekket hvor du ønsker å plassere hver plugg slik at dekket til slutt får et enhetlig utseende.

SLUTTBEHANDLING

Bruk en båndsliper eller en eksenter-roterende slipemaskin med sandpapir nr 50, og puss til overflaten på dekkbordene blir jevne og glatte.

Dersom det dukker opp «lommer/kratere» i natene (områder der epoxyen ikke har fylt opp mellomrommet) fylles disse nå.

Til slutt pusses dekket med sandpapir nr. 80 og nr. 120 - 240.

Du kan nå velge om du ønsker å beholde dekket ubehandlet (teak) eller om du ønsker å impregnere dekket med en god olje eller lakk.

Kontakt West System Norge AS for råd om riktig overflatebehandling.




La epoxyen herde. Puss med sandpapir til man får en jevn og glatt overflate. Dekket settes så inn med ønsket overflatebehandling.




SLUTTMERKNAD

Hvis du velger å bruke et lyst trevirke som for eksempel furu eller oregon-pine i dekket, er det viktig å være oppmerksom på at West System epoxy tilsatt grafittpulver kan sverte lyse tresorter. For å unngå dette anbefaler vi å bruke svart farge-


pigment (art. 502) istedenfor grafittpulver for legging og nating av dekk i furu eller oregon-pine. Bruk hvit fargepigment (art. 501) hvis du ønsker hvite nater.

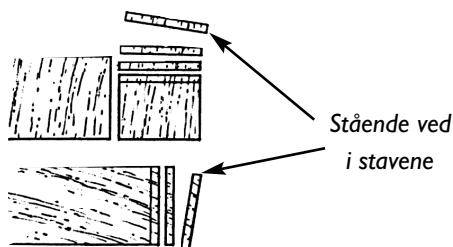

Teakstavene skal sages ut så de er kantskåret. Slike staver vil være mer stabile enn staver med flaskved (liggende ved).

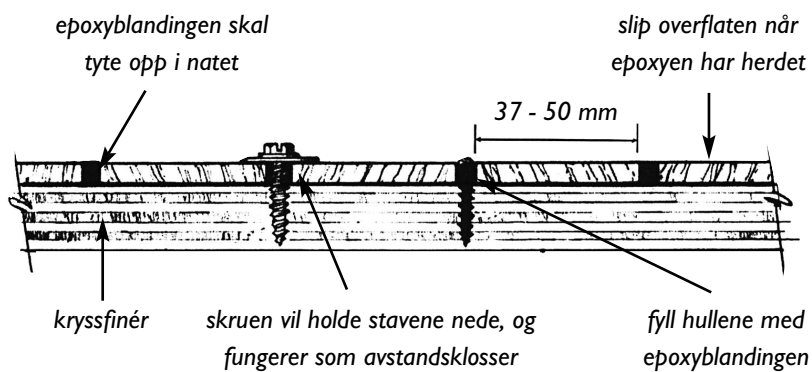

Plateskruer med skiver vil klemme stavene på plass til epoxyen har herdet.

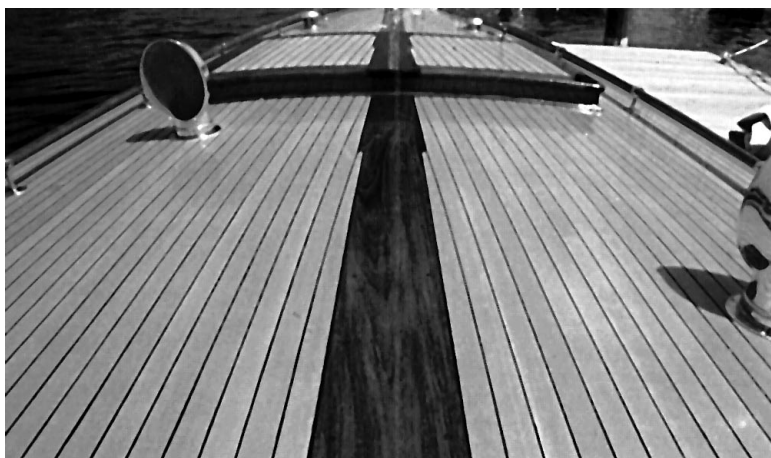

Et dekk lagt med West System epoxy vil være 100% vanntett og ha svært lang levetid.



BORACOL®

MILJØVENNLIG FOREBYGGELSE OG BEKJEMPELSE AV SOPP, RÅTE OG SKADEINNSEKTER

West System Norge AS leverer markedets best dokumenterte og miljøvennlige middel mot sopp, råtedannelse og skadeinnssekter. Produktet heter Boracol.

BORACOL

Boracol er et effektivt impregneringsmiddel som benyttes for å beskytte treverk og andre materialer mest mulig effektivt mott sopp, råte, mugg, jordslag samt treborende insekter.

EGENSKAPER

Boracol har samme penetrerende evne som vann. Der vann trenger inn i treverket vil også Boracol trenge inn. Boracol legger seg ikke bare på overflaten av det behandlede treverket, men trenger fra overflaten og inn i selve kjerneveden. Dette er viktig og helt avgjørende for at impregneringen skal bli fullgod og vare lenge og effektivt. Boracol trenger inn i både tørt, fuktig og vått treverk, og ødelegger vekstvilkårene til soppen slik at denne dør.

OM SOPPANGREP OG RÅTEDANNELSE

Værforholdene langs norskekysten er meget fuktige i store deler av året, spesielt i høst og vintermånedene. Et fuktig klima er ofte årsaken til soppdannelse og råteskader. Råte oppstår når visse sopptyper angriper friskt trevirke. For at soppsporene skal kunne utvikle seg på eller i treverket, kreves det en temperatur på over 0 C° og et fuktighetsinnhold i treverket på over 20 vekstprosent. Enkelte sopptyper kan gå i dvale når vekstvilkårene er dårlige, men kunne florere på ny når vekstmiljøet blir bedre.

«SORTE PRIKKER» I OVERFLATEN PÅ DEKKET

Vi får ofte henvendelser fra båteiere som plages med "sorte prikker" (sopp) på overflaten på dekket til båtene deres. Disse sorte prikkene er en type sopp som trives på fuktige treoverflater. Det er ikke uvanelig at teakdekk blir angrepet av denne typen sopp. Løsningen på dette problemet er å impregnere overflaten med Boracol før problemet oppstår, eller påføre Boracol på treverket etter at soppen har "slått seg ned" på overflaten. Det anbefales alltid at man påfører Boracol på alt treverk før man vinterlagrer båten. Hvis man gjør dette, slipper man mange problemer og arbeidstimer i etterkant.

Tradisjonell impregnering er ofte ingen god beskyttelse mot sopp og råte.

De fleste tradisjonelle impregneringsvæsker som finnes på det norske markedet i dag har ikke evnen til å penetrere inn i selve treverket, men legger seg istedenfor bare som en tynn beskyttende hinne på yttersiden av det behandlede treverket. Denne hinnen vil i de fleste tilfeller bare "vaskes" av etter en viss tid.

Hvis det forekommer sprekkdannelser i treverket etter at impregneringen har funnet sted, vil den beskyttende hinnen brytes, og det er fritt fram for at sopp og insekter kan "slå eg ned" og starte nedbrytingen av treverket. Man har da i realiteten ikke oppnådd særlig mye med den opprinnelige impregneringen.

Vi anbefaler at man ikke benytter giftige og miljøskadelige impregneringsmidler. Det er et faktum at en rekke av de produktene som benyttes til bekjempelse av sopp og råte er svært giftig, både for vedkommende som benytter produktet og miljøet rundt. Det at produktet i seg selv er giftig og "farlig" for mennesker, planter og dyr er selvfølgelig ingen garanti for at produktet er et optimalt effektivt middel mot soppdannelse og råte.

Boracol er et meget effektivt og miljøvennlig produkt. Som bruker av Boracol kan du være trygg på at du benytter det mest effektive produktet mot sopp, mugg og insekter uten at du skader deg selv eller omgivelsene. Boracol inneholder ingen løsemidler, lukter ikke, gasser ikke og inneholder ingen allergifremkallende stoffer.

PÅFØRING AV BORACOL

Boracol er lett å arbeide med, og påføres på treverket med pensel, rulle, sprøyting eller dypping. Bruk alltid hansker og beskyttelsesbriller.

Treverk som er behandlet med Boracol kan etterbehandles med en vannavvisende overflatebeskyttelse. Vent med å påføre denne til overflaten er tørr.

Boracol benyttes også på andre materialer enn treverk, for eksempel på mur (fasader, kjellere, vaskerom etc), ulike stensorter (marmor, granitt etc) og tekstiler (markiser etc).



COPPERSHIELD

BUNNSTOFF MED EKSTRA LANG LEVETID!

COPPERSHIELD importeres og distribueres i Norge av West System Norge AS.

COPPERSHIELD er et effektivt bunnstoff med svært lang levetid!

Dette bunnstoffet kan påføres de fleste underlag, men en forutsetning er at underlaget er stabilt og ikke "krymper og sveller". Man bør alltid legge et eller flere strøk med West System epoxy som grunning før man påfører COPPERSHIELD.

Ved påføring av West System epoxy i forbindelse med forebygging eller reparasjon av plastpestskader anbefales det samtidig å påføre COPPERSHIELD. Dette medfører ikke mye ekstra arbeid der og da, men det sparer deg for mange arbeidstimer og større utgifter senere.

COPPERSHIELD er et kopperholdig vannbasert epoxy-system. Til forskjell fra tradisjonelt bunnstoff danner COPPERSHIELD en hard og glatt overflate der kopperet bindes i epoxyens overflate uten å avgi kopperpartikler til omgivelsene.

COPPERSHIELD kan påføres båtskrog i glassfiber, tre, ferrosement, aluminium og stål.

Standardpakningen veier 3 kg og inneholder 1 kg epoxy (base + herder) og 2 kg kopperpulver. Etter at alle komponentene er blandet sammen påføres de på undervannskroget. Når COPPERSHIELD er fullherdet vil det danne seg en hard og glatt kopperfarget overflate som gir en svært god beskyttelse mot skjell, groe og algevekst. Den glatte slitesterke overflaten gir beskyttelse mot groe i mange år (forutsatt riktig påføring) med minimalt vedlikehold. Når båten settes på land vaskes eventuelt algeslør av med vann før båten er klar for en ny sesong på sjøen.

NB! Copperbot har skiftet navn til Coppershield!

UNNGÅ PÅFØRING AV BUNNSTOFF HVERT ÅR, BRUK COPPERSHIELD!

- COPPERSHIELD gir glattere overflate, lavere drivstoff forbruk og større fart!
- COPPERSHIELD gir økt beskyttelse mot vanninntrengning og reduserer risikoen for plastpest!
- Båten kan ligge i sjøen hele året, sesong etter sesong!
- COPPERSHIELD avgir ikke giftstoffer til vann!
- Ved å benytte COPPERSHIELD sparer du mange penger og masse arbeid!

Standardforpakningen består av 3 kg og denne dekker ca. 10-11 m².


Det anbefales å legge 2-3 strøk for å oppnå maksimal beskyttelse.

NB! Før sjøsetting skal overflaten pusses lett med sandpapir, 600 korning slik at kopperet eksponeres. Dette er viktig for at bunnstoffet skal virke effektivt!


Ta kontakt med nærmeste forhandler eller West System Norge AS for mer informasjon.

Se også www.westsystemepoxy.no

Nyttige bøker om reparasjon, restaurering og vedlikehold av plast- og trebåter

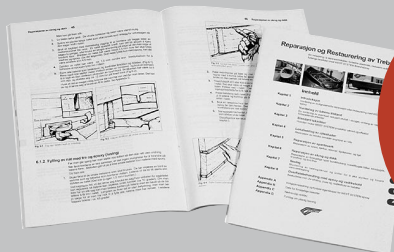

En
bestselger!
Hittil
14.000 solgt.
Nå i nytt opplag

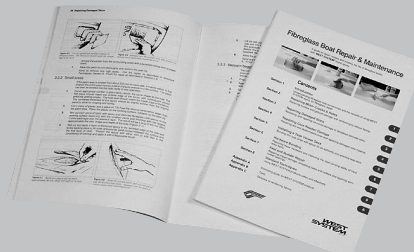

Reparasjon og restaurering av trebåter

Her er boken som gir deg over 100 nyttige råd og teknikker for hvordan du reparerer din egen trebåt. Hvordan forbedre utseendet, redusere vedlikeholdet og samtidig forlenge levetiden på din båt.

Boken beskriver hvordan man reparerer råteskader, spantverk, skrog og dekk. Boken tar også for seg overflatebehandling, utstyrsmontering osv. osv. Rikt illustrert med skisser og tegninger. 80 sider uunnværlig informasjon og en god lærebok i bruk av epoksy.

Reparasjon og vedlikehold av plastbåter

En instruktiv bok som blant annet tar for seg reparasjoner av plastlaminater, delamineringer, kjølskader, behandling og forebygging av Osmose (plastpest). Boken beskriver også metoder for innfesting av innredning, dekksutstyr og legging av teakdekk.

Mer enn 50 tegninger og bilder. Anbefales til alle plastbåteiere.

- lettfattelig
- instruktiv
- lærerik
- full av nyttige tips og forslag

**WEST SYSTEM
EPOKSY TIL
FORBYGGING
OG
REPARASJON
AV PLASTPEST**

I dette heftet får du nyttige opplysninger om hvordan du skal forebygge båten din mot plastpest, eller reparere skadene etter et plast-pest-angrep.

En praktisk innføring, trinn-for-trinn-beskrivelse.

BØKENE KJØPES HOS NÆRMESTE FORHANDLER ELLER HOS WEST SYSTEM NORGE A/S

West System epoksy - Båteierens universallim bygger • limer • reparerer



West System Norge AS
Fyrstikkbakken 2 • 0667 Oslo
Telefon: 22 23 35 00
Telefaks: 22 18 06 04
epost: firmapost@westsystem.no
www.westsystemepoxy.no

Din forhandler: